

Руководство по монтажу и эксплуатации
Трубчатая печь 1200°C - TF1/3 800мм ø125мм

TF1 12/125/800 + TF3 12/125/800

Оглавление

Ниже приведены инструкции по эксплуатации оборудования компании Carbolite Gero, указанного на обложке данного руководства. Перед распаковкой и началом работы внимательно изучите данное руководство. Модель и серийный номер устройства см. на обороте обложки. Оборудование должно использоваться только по назначению.

| | |
|--|----|
| 1.0 Введение | 5 |
| 1.1 Назначение и область применения | 5 |
| 1.1.1 Ответственность | 5 |
| 1.2 Подготовка | 6 |
| 2.0 Техника безопасности | 7 |
| 2.1 Символы и предупреждения | 7 |
| 2.2 Безопасность оператора | 8 |
| 2.3 Предотвращение рисков и снижение остаточных рисков | 9 |
| 2.4 Примечания по безопасности — жаропрочная волокнистая изоляция | 9 |
| 3.0 Описание | 11 |
| 3.1 Паспортная табличка | 11 |
| 3.2 Внешний вид | 12 |
| 3.3 Входы/выход блока управления | 13 |
| 3.4 Заводская табличка | 14 |
| 3.5 Размеры | 15 |
| 4.0 Характеристики | 17 |
| 4.1 Аксессуары и принадлежности | 17 |
| 5.0 Электрические характеристики | 18 |
| 5.1 Предохранители и настройки мощности | 18 |
| 5.2 Условия эксплуатации/хранения | 19 |
| 6.0 Аксессуары и принадлежности | 20 |
| 6.1 Торцевые уплотнения рабочей трубки | 20 |
| 6.2 Изоляционные заглушки / отражающие экраны | 22 |
| 6.2.1 Установка изоляционной заглушки / отражающего экрана | 23 |
| 6.2.2 Комплект рабочих трубок для работы в воздушной среде (вертикальное исполнение) | 24 |
| 6.3 Термопара (опция) | 24 |
| 6.3.1 Каскадное регулирование температуры | 24 |
| 6.4 Система подачи инертного газа (стандартное или автоматическое исполнение) | 26 |
| 6.5 Предохранительное оборудование для работы с газами | 26 |

| | | |
|--------|---|----|
| 7.0 | Монтаж | 27 |
| 7.1 | Обращение | 27 |
| 7.1.1 | Направляющие для строп | 27 |
| 7.2 | Вскрытие упаковки | 28 |
| 7.2.1 | Вертикальная ориентация: | 28 |
| 7.3 | Установка и подключение | 28 |
| 7.4 | Установка рабочей трубки | 31 |
| 7.5 | Распорка | 33 |
| 7.6 | Замена теплоизоляционного кольца | 35 |
| 7.7 | Установка торцевого ограждения | 39 |
| 7.8 | Опоры рабочей трубки | 40 |
| 7.8.1 | Горизонтальная ориентация | 40 |
| 7.8.2 | Вертикальная ориентация (только для комплекта вертикальная опора + вертикальные стопоры для рабочих трубок) | 41 |
| 7.9 | End Seal Support Bracket | 44 |
| 7.10 | Установка печи на вертикальную опору | 45 |
| 7.11 | Закрепление вертикальной опоры на горизонтальной поверхности | 47 |
| 7.12 | Установка кронштейна для вертикального монтажа на поверхность | 49 |
| 7.13 | Электрические соединения | 50 |
| 7.13.1 | Соединения (однофазная сеть) | 50 |
| 7.13.2 | Соединения (трехфазная сеть) | 51 |
| 7.14 | Кабель питания | 51 |
| 7.15 | Подключение кабеля питания к внутренним клеммам | 51 |
| 8.0 | Ввод в эксплуатацию | 54 |
| 8.1 | Подготовка перед вводом в эксплуатацию | 54 |
| 8.2 | Ввод в эксплуатацию — подготовительные проверки | 55 |
| 9.0 | Работа | 58 |
| 9.1 | Рабочий цикл | 58 |
| 9.2 | Безопасная работа | 59 |
| 9.3 | Рекомендации по использованию рабочей трубки | 61 |
| 9.3.1 | Размещение образцов | 61 |
| 9.3.2 | Работа при высоких температурах | 61 |
| 9.3.3 | Скорость нагрева | 61 |
| 9.4 | Растрескивание теплоизоляции | 61 |
| 9.5 | Давление | 62 |
| 10.0 | Техническое обслуживание | 63 |
| 10.1 | Общее обслуживание | 63 |
| 10.2 | График технического обслуживания | 63 |

| | | |
|------|---|----|
| 10.3 | Очистка | 65 |
| 10.4 | Калибровка | 65 |
| 10.5 | Послепродажное обслуживание | 65 |
| 10.6 | Перечень рекомендуемых запчастей / комплектов запчастей | 66 |
| 10.7 | Руководство по техническому обслуживанию | 66 |
| 11.0 | Диагностика неисправностей | 67 |
| А. | Печь не нагревается | 67 |
| В. | Печь перегревается | 68 |
| 12.0 | Вывод из эксплуатации, хранение и утилизация | 69 |
| 12.1 | Вывод из эксплуатации | 69 |
| 12.2 | Хранение (длительное) | 69 |
| 12.3 | Утилизация | 69 |
| 13.0 | Декларация соответствия ЕС | 71 |
| | Декларация соответствия ЕС | 71 |

1.0 Введение

1.1 Назначение и область применения

Данное устройство предназначено для обработки или исследования материалов при высоких температурах в лабораторных условиях. Предполагается, что рабочая трубка устанавливается внутри печи, а исследуемые или обрабатываемые материалы помещаются в нее.

Монтаж, ввод в эксплуатацию и эксплуатация выполняются в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Данные работы поручаются только обученному персоналу.

Инструкции по техническому обслуживанию в отдельном «Руководстве по техническому обслуживанию», которое можно получить, обратившись в компанию Carbolite Gero.



Примечание: Если данное устройство используется не по назначению, указанному компанией Carbolite Gero, заявленная безопасность не гарантируется.

Примечание: Несоблюдение указаний, приведенных в данном руководстве, считается нарушением правил применения и аннулирует все гарантийные обязательства компании Carbolite Gero.

1.1.1 Ответственность

Эксплуатирующая организация несет ответственность за проведение собственной оценки рисков и пригодность применяемых материалов для безопасного нагрева до требуемой температуры, а также за принятие необходимых мер предосторожности в обращении с такими материалами:

- Любой горючий материал, способный стать причиной взрыва или выделять горючий газ, считается недопустимым для применения, если он не поставляется со специальным оборудованием, предназначенным для проведения подобных реакций.
- Эксплуатирующая организация обязана обеспечить нормальную систему вентиляции и удаления дыма для отвода любых паров, выделяемых материалами во время нагрева.

Запрещается вносить изменения в данное устройство и применять его в любых целях, кроме указанных в качестве его назначения.

1.2 Подготовка

Перед вводом в эксплуатацию и использованием данного устройства весь квалифицированный персонал, участвующий в его монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании, обязан:

- Прочитать и усвоить сведения, представленные в этом руководстве.
- Пройти соответствующий инструктаж по безопасности и правилам работы устройства.
- Обладать соответствующими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасной работы с данным устройством.

Примечание: Эксплуатирующая организация несет ответственность за соблюдение всех вышеуказанных условий до ввода устройства в эксплуатацию.



Примечание: Если иначе не указано, эксплуатирующая организация несет ответственность за монтаж устройства и безопасное подключение любого дополнительного оборудования и линий подачи газа или жидкости.



Примечание: В рамках данного руководства текстовые указания сопровождаются рисунками. Цвета на рисунках могут отличаться от фактического цвета устройства.

Детали, которые по указаниям необходимо установить или снять, показаны **ЖЕЛТЫМ** цветом, а поверхности, на которые они, соответственно, устанавливаются или с которых они снимаются — **СИНИМ** цветом. При необходимости стрелками показывается направление установки или снятия деталей.

2.0 Техника безопасности

2.1 Символы и предупреждения

Примечание: Необходимо соблюдать предписываемые следующими знаками правила, если они указаны на устройстве или на месте проведения работ, и принимать соответствующие меры.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | Перед работой или обслуживанием устройства необходимо изучить руководство по эксплуатации. |  | Перед любыми работами по техническому обслуживанию необходимо отключить устройство от электропитания. |
|  | Надевайте защитные очки. |  | Надевайте термостойкую лицевую маску |
|  | Надевайте термостойкие перчатки |  | Надевайте дыхательную маску |
|  | Надевайте защитную обувь |  | Надевайте защитную одежду |
|  | Поднимать минимум вдвоем |  | ОПАСНО: Тяжелый груз. Необходимо специальное оборудование! |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! |  | ОПАСНО: Высокое напряжение! |
|  | ОПАСНО: Берегитесь пожара! |  | ОПАСНО: Горячая поверхность! |
|  | ОСТОРОЖНО: Может стоять автомат на нуле! |  | ОПАСНО: Скользко! |

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | ОПАСНО: Подвешенный груз! |  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Требуется хорошая вентиляция. |
|  | ОСТОРОЖНО: ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ |  | ОПАСНО: Защемление конечностей! |
|  | ОПАСНО: Взрывоопасные материалы/среда! |  | Строго запрещены все действия, сопровождаемые данным знаком! |
|  | ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять данное устройство для приготовления или подогрева еды и напитков! |  | НЕ выкидывать в мусорные баки! Переработка по требованиям директивы WEEE! |

2.2 Безопасность оператора

Примечание: Эксплуатирующая организация несет ответственность за инструктаж персонала и предоставление соответствующих средств индивидуальной защиты, необходимых для работы с данным устройством.

Компания Carbolite Gero рекомендует всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты всем, кто работает или находится рядом с данным устройством.

2.3 Предотвращение рисков и снижение остаточных рисков

| Риск | | Меры предосторожности |
|---|--------------------------------|---|
|  | Горячая поверхность | <ul style="list-style-type: none"> Используйте подходящие средства индивидуальной защиты, например термостойкие перчатки. Запрещается класть любые предметы сверху на устройство. Убедитесь, что устройство установлено на негорючей поверхности и все прилегающие поверхности тоже негорючие. |
|  | Требуется вентиляция. | <ul style="list-style-type: none"> В помещении должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. При необходимости использовать только с вытяжными шкафами. |
|  | Пожар/взрыв | <ul style="list-style-type: none"> К работе с устройством допускаются только сотрудники, прошедшие инструктаж. Разрешается применять только такие материалы, которые прошли соответствующую оценку рисков. |
|  | Контакт с вредными материалами | <ul style="list-style-type: none"> Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, например защитные перчатки, респираторы, очки. Соблюдайте аккуратность, чтобы не повредить изоляционный материал Подробнее см. раздел 2.4 За подробной информацией обратитесь в сервисный центр компании Carbolite Gero. |

2.4 Примечания по безопасности — жаропрочная волокнистая изоляция



Теплоизоляция изготовлена из высокотемпературного теплоизоляционного волокна (жаропрочное керамическое волокно, также известное как алюмосиликатная вата).

Оборудование содержит **алюмосиликатную вату** в теплоизоляции. Такие материалы могут использоваться в виде волоконного полотна, вакуумформованных плит или форм, минераловатной плиты или сыпучих волокон.

При обычном использовании эти материалы не выделяют сколько-нибудь значительного количества пыли, однако содержание пыли в воздухе может увеличиться во время ремонта и техобслуживания.

Хотя вероятность какого-либо долгосрочного риска для здоровья не доказана, настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности при работе с такими материалами.

Воздействие пыли от волокна может вызвать респираторные заболевания.

При работе с таким материалом обязательно используйте средства защиты органов дыхания (респиратор, например FFP3), защитные очки, перчатки и одежду с длинными рукавами.

Не рекомендуется размельчать отходы. Отходы следует утилизировать в герметичных контейнерах.

При контакте волоконной теплоизоляции с кожей промойте кожу большим количеством воды, а затем вымойте с мылом (но не моющим средством). Рекомендуется стирать рабочую одежду отдельно.

Перед началом капитального ремонта следует изучить для справки документацию Европейской ассоциации отрасли высокотемпературного теплоизоляционного волокна (www.ecfia.eu).




По требованию заказчика мы можем предоставить дополнительную информацию. Также Carbolite Gero наш отдел технической поддержки может выполнить ремонт на месте эксплуатации или с вывозом оборудования на завод-изготовитель.

3.0 Описание

3.1 Паспортная табличка


Табличка с паспортными данными устройства находится сбоку блока управления.

Примечание: Ниже на рисунке показан лишь пример, поэтому он может отличаться от таблички устройств, рассматриваемых в данном руководстве.

| | | | |
|--|--|--------------|---|
|  | Carbolite GERO Ltd, Parsons Lane, Hope, Hope Valley, S33 6RB www.Carbolite – Gero.com | |  |
| | Country of Origin United Kingdom | | |
| Type | TS 12/60/600 | Manufactured | 2020 |
|  | Serial No. | Max Temp | Power |
| | 22-001028 | 1200°C | 2340 W |
| | Frequency | Volts | Phases |
| | 50-60 Hz | 240 V | 1 |
| | | Current | |
| | | 16.0 A | |

| | |
|----|---|
| 1 | Маркировка UKCA |
| 2 | Адрес и сайт компании Carbolite Gero |
| 3 | Маркировка CE |
| 4 | Страна происхождения |
| 5 | Модель устройства |
| 6 | Год изготовления |
| 7 | Утилизация по требованиям Директивы об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). |
| 8 | Серийный номер устройства |
| 9 | Максимальная температура |
| 10 | Номинальная мощность |
| 11 | Частота (Гц) |
| 12 | Номинальное напряжение |
| 13 | Кол-во фаз |
| 14 | Ток (А) |



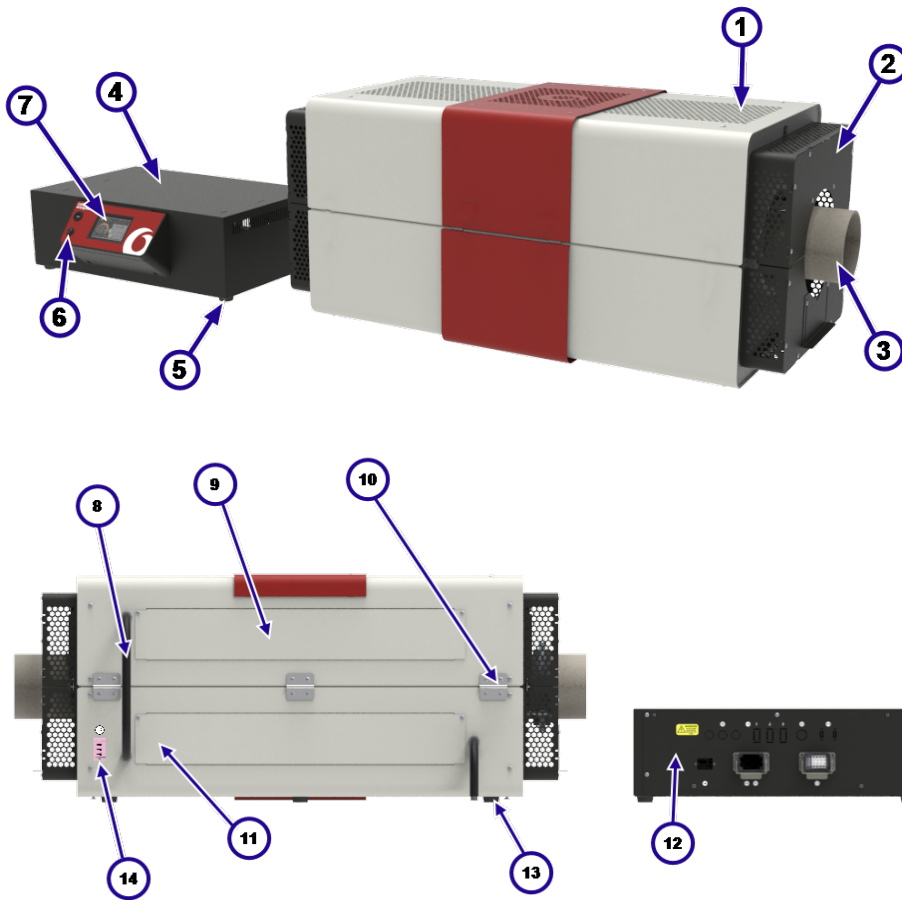




3.2 Внешний вид



| | |
|----|---|
| 1 | Внешний кожух |
| 2 | Торцевые ограждения |
| 3 | Рабочая трубка |
| 4 | Блок управления |
| 5 | Ножки блока управления |
| 6 | Выключатель устройства |
| 7 | Контроллер |
| 8 | Кабель-канал для проводов |
| 9 | Панель, закрывающая нагревательные элементы (1) |
| 10 | Шарнир |
| 11 | Панель, закрывающая нагревательные элементы (2) |
| 12 | Панель электрической секции |
| 13 | Furnace Foot |
| 14 | Гнездо термопары (только для исполнения с каскадным регулированием) |


3.3 Входы/выход блока управления



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  WARNING! ISOLATE POWER SUPPLY BEFORE REMOVING THIS PANEL | Предупреждение! Обесточить перед снятием данной панели. |
| 2 |  | Индикаторы нагрева |
| 3 |  | Релейные входы (опция) |
| 4 |  | Порт Ethernet |
| 5 |  | Порт (-ы) последовательной связи (опция) |
| 6 |  | Вход питания |
| 7 |  | Выходная мощность на нагревательные элементы |
| 8 |  | Переменный ток (~) |
| 9 |  | Вход термопары |

3.4 Заводская табличка





Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что следующие маркировки на своих местах:

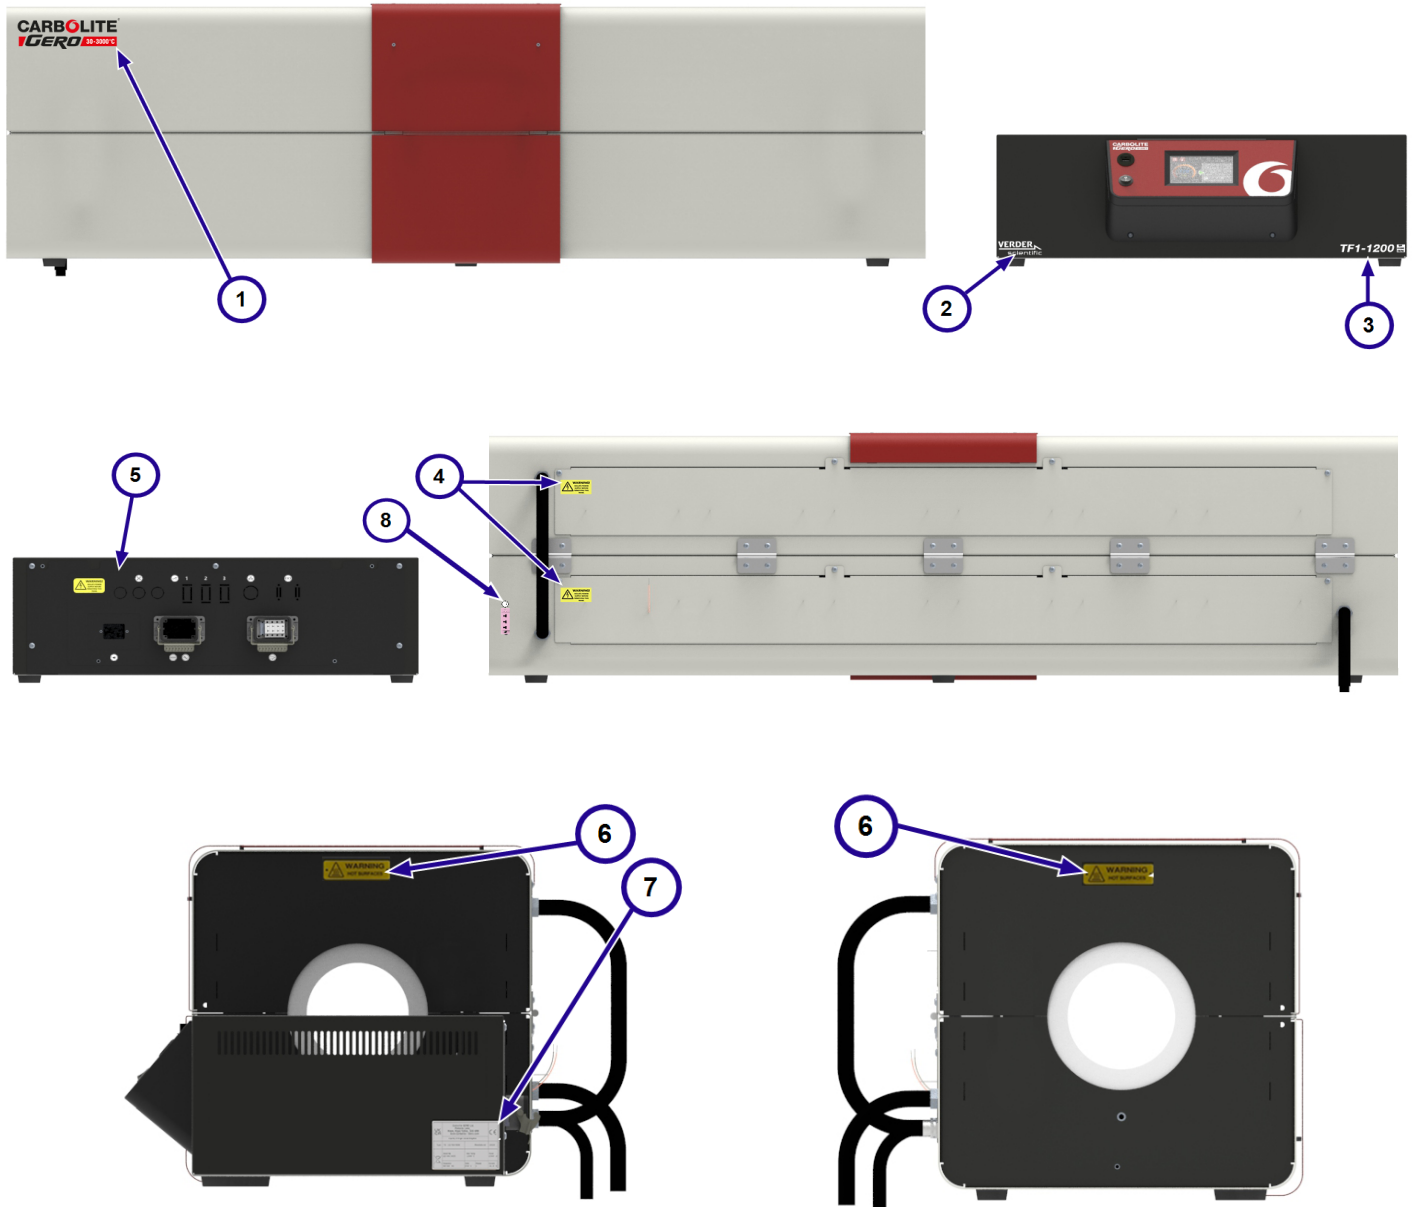

| | |
|---|---|
| 1 | Carbolite Gero Logo |
| 2 | Verder Scientific logo |
| 3 | Product ID Label |
| 4 | WARNING: ISOLATE POWER SUPPLY BEFORE REMOVING THIS PANEL |
| 5 | Electrical Component Access Panel Label |
| 6 | WARNING: HOT SURFACES |
| 7 | Product Rating label |
| 8 | Probe Thermocouple Socket Label (Cascade Control Option Only) |

3.5 Размеры

| | |
|---|--|
| D | Высота блока управления |
| E | Высота корпуса печи (загр.) |
| F | Мин. глубина, предусмотренная для кабелей блока управления |
| G | Глубина блока управления |
| H | Глубина корпуса печи |
| J | Макс. длина рабочей трубки |
| K | Ширина блока управления |
| L | Ширина корпуса печи |
| M | Ширина с защитными блоками |
| P | Ширина опоры |
| Q | Глубина опоры |
| R | Высота опоры |
| S | Макс. высота опоры |
| T | Зазор под рабочей трубкой |
| V | Высота по осевой линии |
| X | Мин. глубина, предусмотренная для кабелей печи |
| Y | Высота опоры |

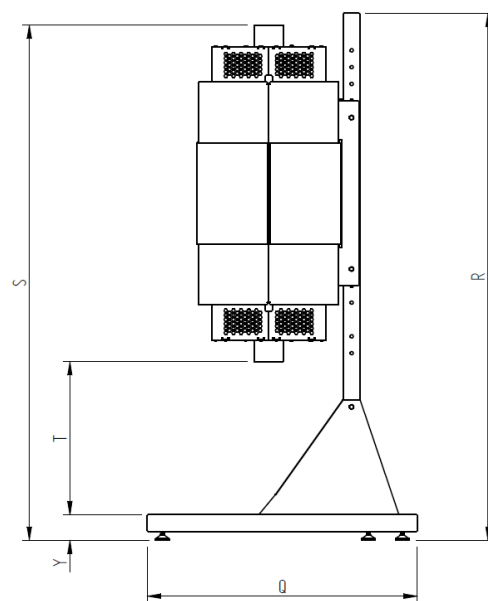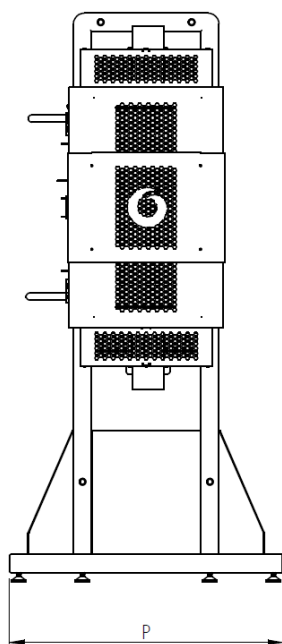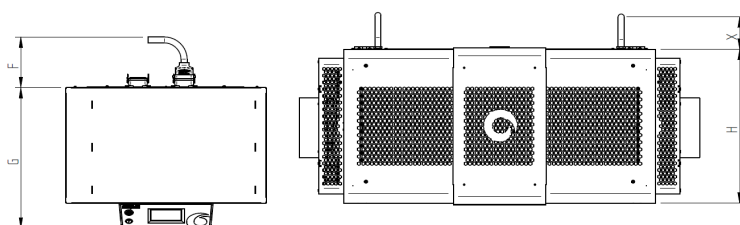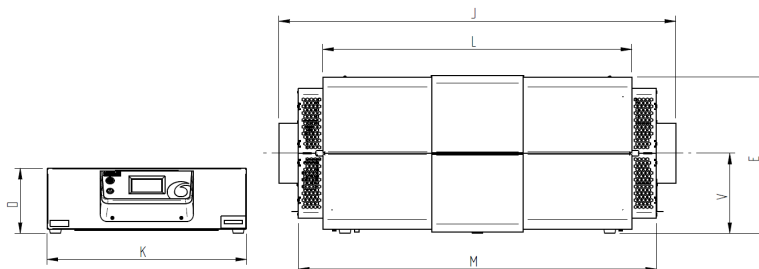

Примечание: Все указанные размеры в миллиметрах (мм).

| D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | Q | R | S (мин.) | S (макс.) | T (мин.) | T (макс.) | V | X | Y |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|----|----|
| 228 | 445 | 170 | 473 | 431 | 1400 | 653 | 1063 | 1278 | 750 | 800 | 1553 | 1676 | 1726 | 249 | 249 | 233 | 90 | 76 |

Примечание: Печь можно устанавливать на вертикальной опоре на разной высоте (как правило с шагом 50 мм), поэтому размеры **S** и **T** изменяются в зависимости от высоты размещения печи на опору. Значения «Мин.» и «Макс.» — это максимальная и минимальная высота установки печи. За подробной информацией обратитесь в компанию Carbolite Gero.

4.0 Характеристики

| Печь | |
|---|------|
| Макс. рабочая температура (°C) | 1200 |
| Макс. температура непрерывной работы (°C) | 1100 |
| Макс. мощность (кВт) | 3.16 |
| Вес нетто (кг) | 102 |
| Длина зоны нагрева (мм) | 800 |
| Мин. рекомендуемая длина рабочей трубки (мм) | 1150 |
| Макс. рекомендуемая длина рабочей трубки (мм) | 1400 |

| Блок управления | |
|--------------------------------|-----------------|
| Высота x ширина x глубина (мм) | 228 x 655 x 480 |
| Вес нетто (кг) | 16 |

4.1 Аксессуары и принадлежности

| Вертикальная опора | |
|--------------------------------|------------------|
| Высота x ширина x глубина (мм) | 1553 x 750 x 800 |
| Вес нетто (кг) | 47.3 |

5.0 Электрические характеристики



Данное устройство **ДОЛЖНО** быть заземлено!

Класс защиты устройства: IP20

5.1 Предохранители и настройки мощности

| Фазы | Напряжение (В) | Сетевой предохранитель (ток, тип, размер) | Понижение мощности (%) |
|---------------|----------------|---|------------------------|
| 1 фаза + ноль | 100* | | - |
| | 110 | | - |
| | 120 | | - |
| | 200* | 16, gG, 10x38 мм | 100 |
| | 208 | 16, gG, 10x38 мм | 100 |
| | 220 | 16, gG, 10x38 мм | 89 |
| | 230 | 16, gG, 10x38 мм | 82 |
| | 240 | 16, gG, 10x38 мм | 75 |


* У моделей с напряжением 100 и 200 В потребляемая мощность может быть ниже, а скорость нагрева, соответственно, меньше. За подробной информацией обратитесь в компанию Carbolite Gero.

Примечание:

Все доп. предохранители в стандартных моделях рассчитаны на ток **2А**, и их можно менять только на предохранители со следующими характеристиками: **F2A НВС 5x20 мм**.

Доп. предохранители для моделей, заказанных с системой подачи инертного газа, рассчитаны на ток **5А**, и их можно менять только на предохранители со следующими характеристиками: **T5A НВС 5x20 мм**.

Примечание: Если у устройства есть отсоединяемый сетевой кабель, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** менять его на кабель, который не соответствует указанным выше характеристикам.

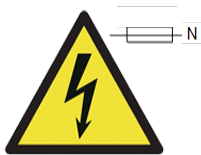

Двухполюсный автомат на нулевом проводе может использоваться для данного устройства для защиты от неисправностей в результате несоблюдения полярности подключения к электропитанию, например в странах, где 2-контактные вилки, которые можно вставлять «любой стороной».

5.2 Условия эксплуатации/хранения

Все устройства, указанные в данном руководстве, содержат электрические компоненты и должны храниться и эксплуатироваться внутри помещений в следующих условиях:

| | |
|---------------------------------|---|
| Температура: | 5–40 °С |
| Относительная влажность: | Не более 80 % при температуре до 31 °С с линейным уменьшением до 50 % при 40 °С |
| Высота: | Не более 2000 м |


6.0 Аксессуары и принадлежности

Примечание: С данным устройством разрешается использовать только дополнительное оборудование, поставляемое компанией Carbolite Gero. Принадлежности от сторонних производителей не подходят по спецификациям компании Carbolite Gero и могут привести к снижению производительности, повреждению или опасным условиям работы.

6.1 Торцевые уплотнения рабочей трубки

Торцевые уплотнения рабочей трубки прикреплены к обоим ее концам и предназначены для поддержания измененной среды (газа или вакуума).

Стандартное торцевое уплотнение состоит из следующих элементов:

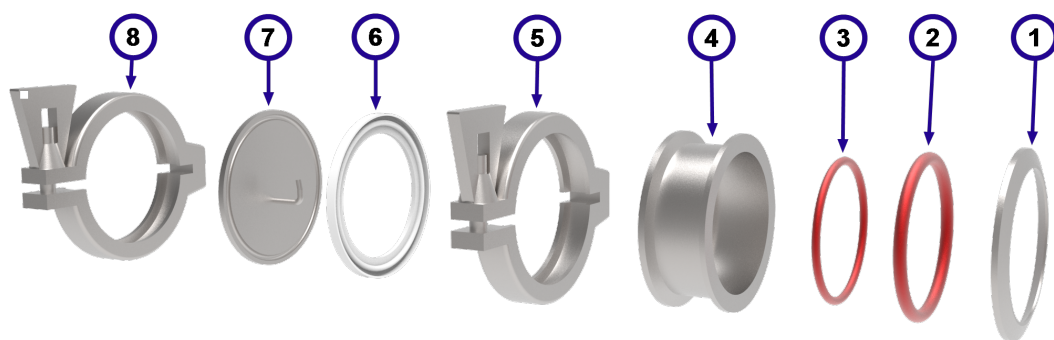


| | |
|---|------------------------------|
| 1 | Уплотнительная пластина |
| 2 | Уплотнительное кольцо |
| 3 | Уплотнительное кольцо втулки |
| 4 | Уплотнительная втулка |
| 5 | Хомут |
| 6 | Уплотнение торцевой пластины |
| 7 | Торцевая пластина |
| 8 | Хомут |


Примечание: В зависимости от заказанного комплекта рабочих трубок у торцевой пластины могут быть впускные и выпускные газовые патрубки, сальники входов термопар и/или вакуумные фитинги.

Порядок установки торцевого уплотнения на рабочую трубку:


- Наденьте уплотнительную пластину на конец рабочей трубки, как показано на рисунке.

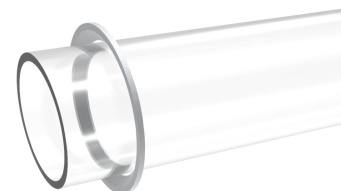


- Аккуратно наденьте уплотнительное кольцо на рабочую трубку и прижмите к уплотнительной пластине. Уплотнительное кольцо должно войти в фаску уплотнительной пластины.

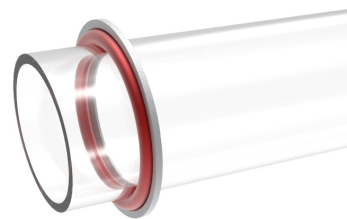


- Вставьте небольшое уплотнительное кольцо во втулку.

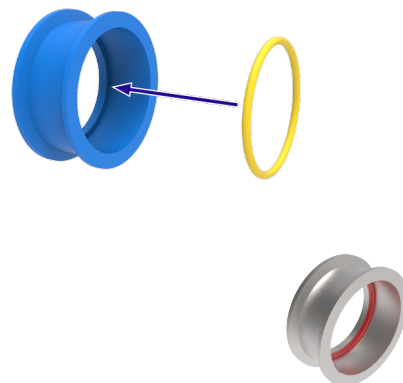


- Наденьте уплотнительную втулку на рабочую трубку, чтобы уплотнительное кольцо втулки оказалось вровень с краем рабочей трубки.
- Может потребоваться немного сдвинуть уплотнительное кольцо и уплотнительную пластину, чтобы край уплотнительной втулки оказался вровень с краем рабочей трубки.


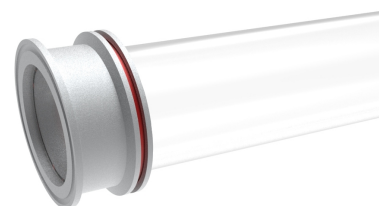


- Зафиксируйте уплотнительную втулку и уплотнительную пластину на месте хомутом.
- Аккуратно затяните хомут, чтобы уплотнительная втулка и уплотнительная пластина не скользили по рабочей трубке.

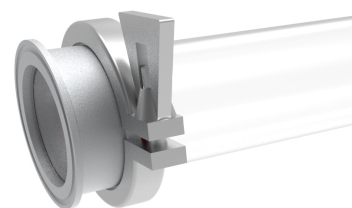

- Вставьте уплотнение торцевой пластины в канавку на торце уплотнительной втулки.

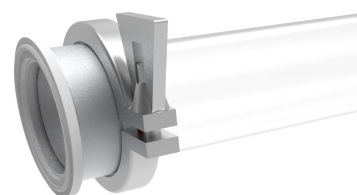
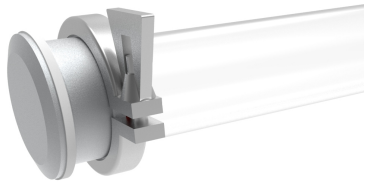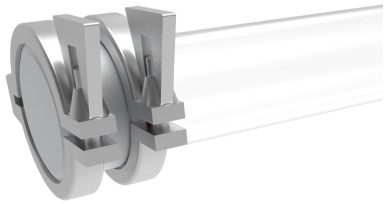
| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Наденьте торцевую пластину на конец собранного торцевого уплотнения. Возможно, придется придерживать ее на месте, пока не наденете второй хомут. |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Зафиксируйте торцевую пластину на крае уплотнительной втулки вторым хомутом. |  |

6.2 Изоляционные заглушки / отражающие экраны



Примечание: Изоляционные заглушки изготовлены из огнеупорных волокнистых материалов и обращаться с ними нужно аккуратно; всегда используйте подходящие средства индивидуальной защиты. При нагревании изоляционные материалы становятся хрупкими и вероятность появления трещин и расслоения волокон увеличивается. Подробнее см. раздел 2.4.


Изоляционные заглушки / отражающие экраны помогают поддерживать равномерную температуру, предотвращая чрезмерную утечку тепла по торцам рабочей трубки, что может повредить торцевые уплотнения (если они установлены) или нанести вред среде вокруг оборудования. Кроме этого, они способствуют постепенному уменьшению разницы температур (температурный градиент) между сильно нагретой частью и менее нагретыми концами рабочей трубки, снижая риск повреждения в результате теплового удара.

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Держатель | | |
| 2 | Стержень | | |
| 3 | Канавка доступа к термомпаре | | |
| 4 | Изоляционный материал | | |
| 5 | Экраны защиты от излучений | | |
| | | <i>Теплоизоляционные заглушки</i> | <i>Экран защиты от излучений</i> |

Примечание: Изоляционные заглушки и отражающие экраны отличаются по внешнему виду в зависимости от размера и модели трубчатой печи.


6.2.1 Установка изоляционной заглушки / отражающего экрана

- Держатель на конце каждой изоляционной заглушки должен быть вровень с краем рабочей трубки.

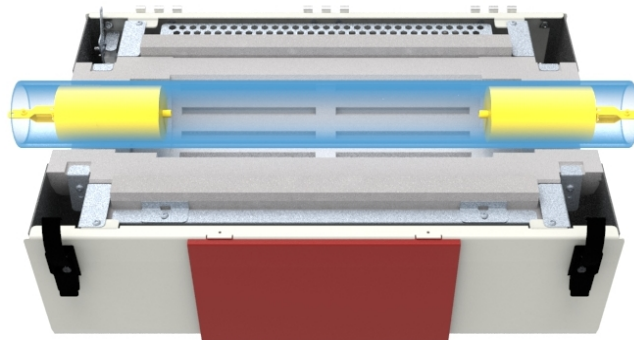


Пример: Комплект трубок для работы в воздушной среде

- Если комплект рабочих трубок для работы в воздушной среде, отверстия на концах держателей предназначены для крепления винтами к опорным кронштейнам.


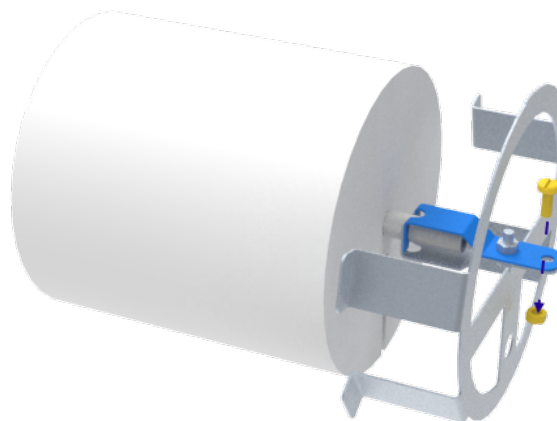


- При использовании торцевых уплотнений держатель на конце каждой изолирующей заглушки / отражающего экрана соединяется с крючком на внутренней стороне торцевой пластины. Это обеспечивает правильное положение внутри рабочей трубки.

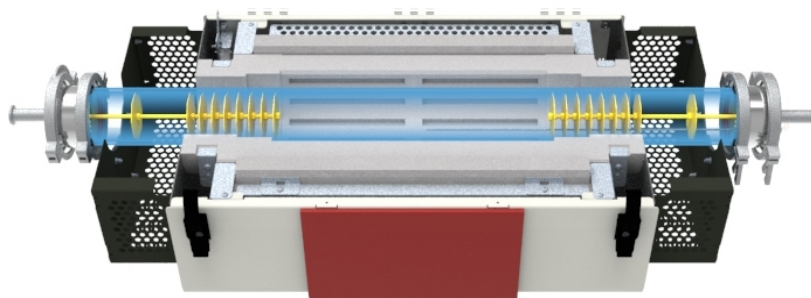

Пример: Комплект трубок для вакуумной среды

6.2.2 Комплект рабочих трубок для работы в воздушной среде (вертикальное исполнение)
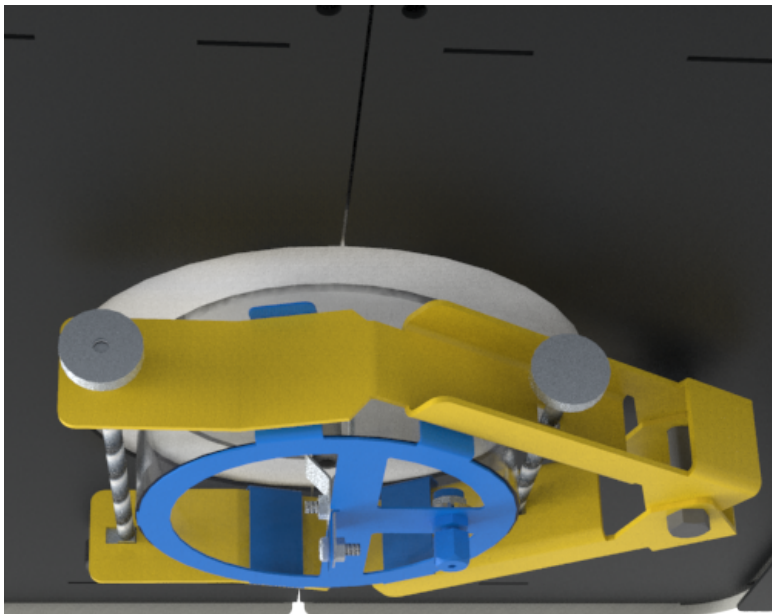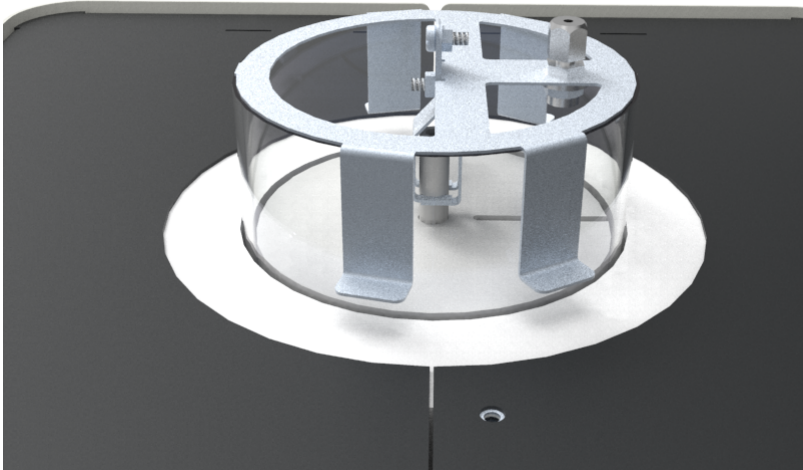
| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Если комплект рабочих трубок для работы в воздушной среде предполагается использовать в вертикальном исполнении, то монтажный кронштейн с левой стороны печи нужно будет установить на вертикальный стопор рабочей трубки (см. Раздел 7.8). Это нужно, чтобы кронштейн остался на своем месте, когда печь будет установлена вертикально. |  |
| <ul style="list-style-type: none">• К кронштейну с правой стороны печи это не относится. |  |

6.3 Термопара (опция)

Термопары предназначены для более точного измерения температуры внутри нагретой камеры (рабочей трубки, реторты, реактора и т. д.).

Термопару можно подсоединить к независимому внешнему считывателю результатов измерения температуры.

6.3.1 Каскадное регулирование температуры

Печам, работающим в режиме каскадного регулирования, термопара нужна всегда.

Оператор вводит заданное значение температуры в память контроллера; это температура, которая должна быть внутри нагретой камеры и которая измеряется


термопарой. Температура нагревательных элементов измеряется отдельной встроенной термопарой. Контроллер температуры считывает результаты измерения обеих термопар и вычисляет мощность, необходимую для достижения заданной температуры.

Устройства, заказанные с каскадным регулированием, комплектуются розеткой в задней части корпуса, к которой можно подключить термопару.


Порядок подключения термопары для каскадного регулирования:

Примечание: Убедитесь, что по бокам печи достаточно пространства, чтобы можно было легко вставлять и извлекать термопару.


- Осторожно поверните компрессионную гайку, представляющую собой часть сальника термопары, на конце торцевой пластины рабочей трубки, чтобы ослабить уплотнение и открыть доступ к термопаре.
- Осторожно вставьте термопару в сальник.
- Надежно затяните сальник, чтобы термопара оставалась на месте и среда из рабочей трубки не могла попадать наружу.

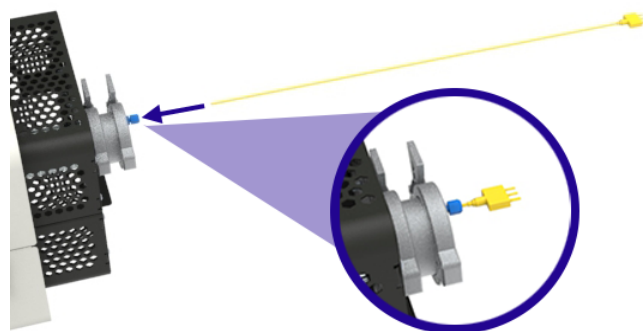

- Подключите вилку кабеля термопары к гнезду на задней стороне корпуса печи.

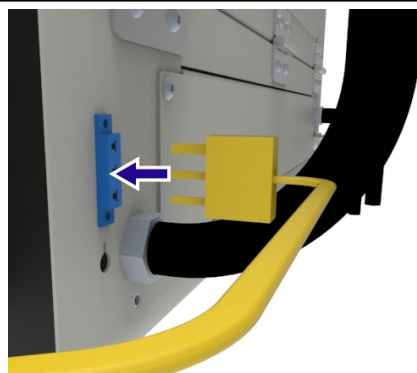

- Подсоедините розетку кабеля к термопаре.

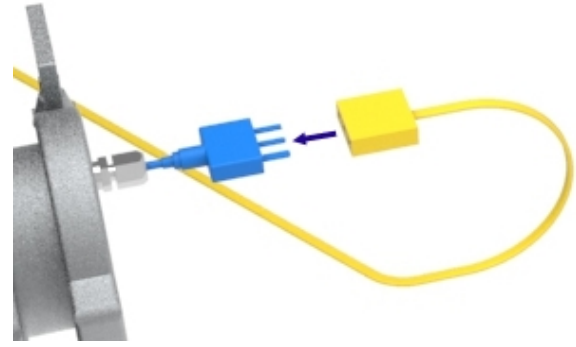

Примечание: Чтобы упростить процесс отсоединения и не повредить термопару, всегда перед извлечением термопары из печи отсоединяйте кабель.

6.4 Система подачи инертного газа (стандартное или автоматическое исполнение)

Система подачи инертного газа производства Carbolite Gero предназначена только для применения таких инертных газов, как аргон (Ar), азот (N₂) и гелий (He).

Имеет модульную конструкцию для подключения до трех газопроводных линий на каждую печь. В зависимости от исполнения возможна ручная или автоматическая подача газа при помощи электромагнитного клапана под управлением контроллера температуры печи.

Подробнее см. в отдельном руководстве по монтажу и эксплуатации системы подачи инертного газа.

6.5 Предохранительное оборудование для работы с газами

Система газовой безопасности необходима, если в печи используется горючий газ, например водород.

Подробнее см. в отдельном руководстве по монтажу и эксплуатации лабораторной системы газовой безопасности.

7.0 Монтаж

7.1 Обращение



Вес и размеры устройства см. в разделе «Технические характеристики» данного руководства.



Может потребоваться механическое подъемное оборудование!

Перед началом работ по перемещению устройства проконсультируйтесь со специалистом по производственной безопасности!


В обязанности эксплуатирующей организации входит предоставление механического подъемного оборудования, например вилочных погрузчиков, гидравлических тележек или кранов, а также подготовка и квалификация соответствующего персонала.



Все работы по перестановке устройства выполняются в соответствии с местными правилами техники безопасности и охраны труда.

7.1.1 Направляющие для строп

С нижней стороны печи установлены два кронштейна. Ими предполагается пользоваться как направляющими, под которые заводятся грузоподъемные ремни и стропы для удобства подъема и перемещения печи.

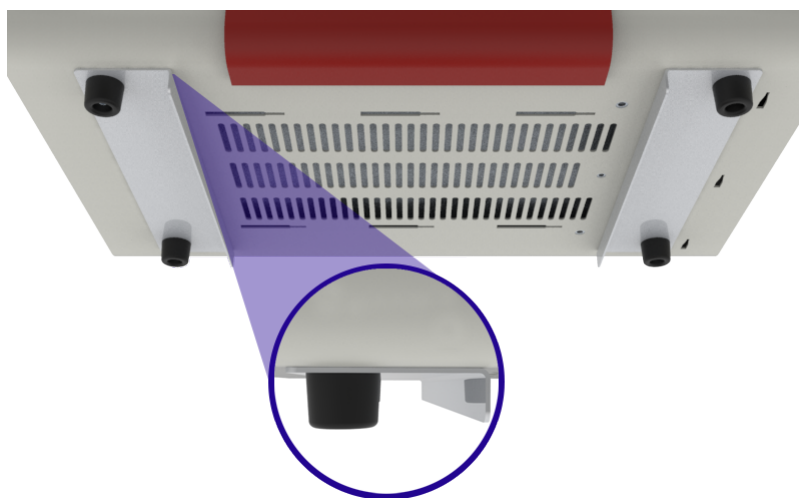

Примечание: В обязанности эксплуатирующей организации входят все работы, выполняемые вручную по месту эксплуатации устройства.

7.2 Вскрытие упаковки

Примечание: Прежде чем приступить к монтажу устройства, необходимо убедиться, что все заказанные комплектующие в наличии и не повреждены.

По соображениям безопасности и удобства перемещения устройство поставляется на паллете.

Рекомендуется снимать устройство с паллеты, только переместив его максимально близко к предполагаемому месту установки.

- Если печь будет размещаться на рабочем столе, воспользуйтесь подходящим подъемным оборудованием, чтобы поднять паллету на высоту рабочего стола.
- Убедившись, что устройство в устойчивом и надежном положении, снимите все ремни крепления устройства на паллете.
- Аккуратно стащите устройство с паллеты на стол.



Note: Check that all packaging material has been removed from inside and around the product.

7.2.1 Вертикальная ориентация:

- Если печь заказана с вертикальной опорой, она смонтирована на ней, но для удобства транспортировки лежит горизонтально.
- Сняв печь с паллеты, убедитесь, что она надежно прикреплена к опоре, прежде чем приступить к дальнейшим действиям.
- Надежно прикрепите подъемный ремень к верхней части опоры и соответствующим подъемным оборудованием осторожно поднимите печь и опору в вертикальное положение.

7.3 Установка и подключение

Устройство размещается в хорошо вентилируемом помещении и вдали от источников тепла.




Примечание: Эксплуатирующая организация несет ответственность за обеспечение правильной системы вытяжки. Вытяжную систему запрещается напрямую подключать к устройству, потому что это повлияет на его работоспособность и может стать причиной повреждений.



Следует соблюдать порядок обращения и перемещения устройства, рекомендованный местным специалистом по охране труда и безопасности. Устройство размещается на ровной устойчивой поверхности, не подверженной вибрации и движению. Поверхность, на которой размещается устройство, должна подходить по высоте, чтобы оператор мог удобно и безопасно пользоваться устройством.



Устройство размещается на невоспламеняющейся поверхности, устойчивой к случайному попаданию капель горячих материалов. Все смежные поверхности также должны быть невоспламеняющимися.

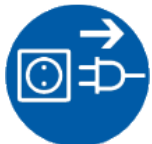

Необходимо убедиться, что источник питания или разъединяющий выключатель находятся в зоне удобного доступа оператора.




Примечание: Если печь установлена на вертикальной опоре, эта опора **ДОЛЖНА** быть прикреплена болтами к поверхности. Все травмы или ущерб, полученные в результате несоблюдения этих инструкций, лежат в сфере ответственности эксплуатирующей организации.

Примечание: Если иное не указано в настоящем руководстве, вокруг оборудования должно быть предусмотрено **минимум 150 мм** свободного пространства для эффективного отведения тепла.

Рабочие трубки:



По возможности, рабочая трубка должна использоваться с теплоизоляционными заглушками или экранами для защиты от излучений, которые минимизируют теплопотери на торцах трубки. Если используется открытая рабочая трубка, она будет испускать некоторое количество теплоизлучения с обоих торцов. Все поверхности, прилегающие к рабочей трубке, должны быть изготовлены из негорючих материалов. Торцы рабочей трубки должны быть расположены на расстоянии **минимум 500 мм** от соседних предметов, в противном случае под действием теплоизлучения они могут нагреться до опасных температур.

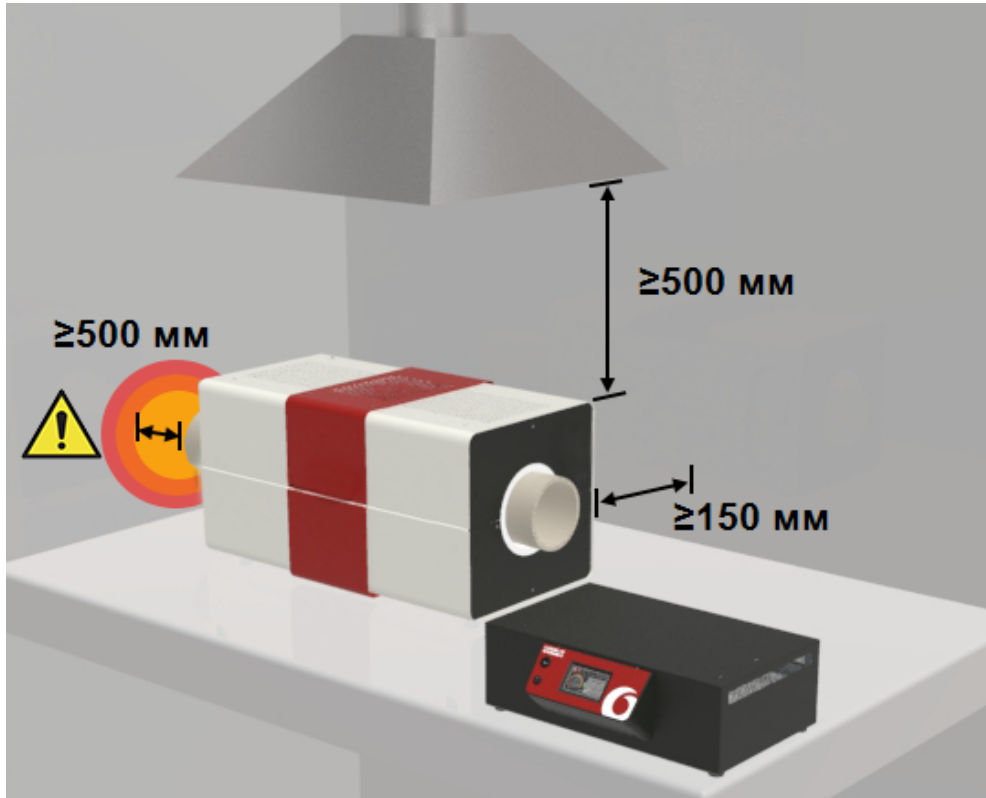

7.4 Установка рабочей трубки



Примечание: Перед тем как проводить какое-либо техобслуживание, отключите оборудование от сети питания.



Примечание: Запрещается пользоваться печью без установленной рабочей трубки!



Примечание: Если рабочая трубка металлическая, она **ДОЛЖНА** быть заземлена!



Рабочие трубки очень хрупкие. В зависимости от размера рабочей трубки может оказаться целесообразным устанавливать ее не одному. По данному вопросу обращайтесь к своему ответственному по охране труда и технике безопасности.



Для защиты от грязи всегда надевайте перчатки при работе с трубкой.

Примечание: Для удобства монтажа рекомендуется вставлять рабочие трубки, расположив печь горизонтально.

Примечание: На следующих рисунках показан пример установки удлиненной рабочей трубки для работы в регулируемой газовой среде. Торцевые ограждения прилагаются только при заказе комплекта удлиненных рабочих трубок.

Порядок установки рабочей трубки:

- Аккуратно вставьте рабочую трубку в отверстие в изоляции на одном конце печи, осторожно покручивая ее, пока она не выйдет с другой стороны. Вращение рабочей трубки снижает вероятность повредить торцевую изоляцию трением.



- Отрегулируйте положение рабочей трубки, чтобы ее концы по обеим сторонам печи были одинаковой длины.



7.5 Распорка

Для максимальной безопасности при техническом обслуживании, данное устройство поставляется вместе со специальной распоркой.


Распорка крепится к внутренней стороне задней панели блока управления.




Примечание: Перед тем как проводить какое-либо техобслуживание, отключите оборудование от сети питания.

Порядок снятия распорки:


- Найдите панель, открывающую доступ к электрическим устройствам и расположенную сзади блока управления.
- Открутите все винты, которыми панель крепится к блоку управления.

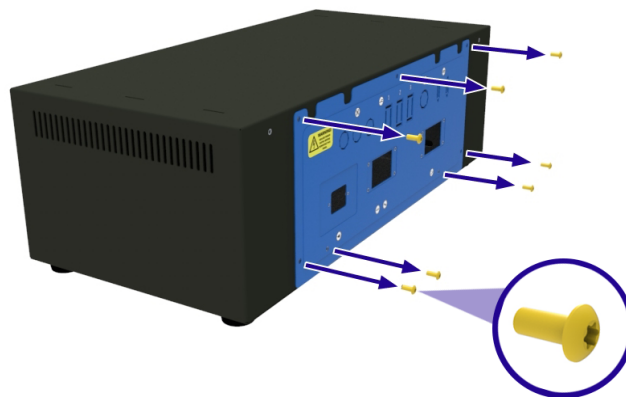

- Аккуратно выдвиньте панель из блока управления и отсоедините заземление, стараясь не отсоединить и не повредить другие провода.

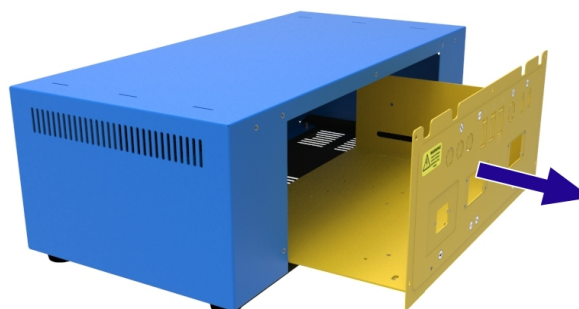


- Открутите два винта, которыми распорка крепится к панели, открывающей доступ к электрическим устройствам. Откручивая винты, придерживайте распорку, чтобы она не выпала и не повредила электрические устройства.
- Снимите распорку с блока управления и задвиньте на место панель, открывающую доступ к электрическим устройствам.

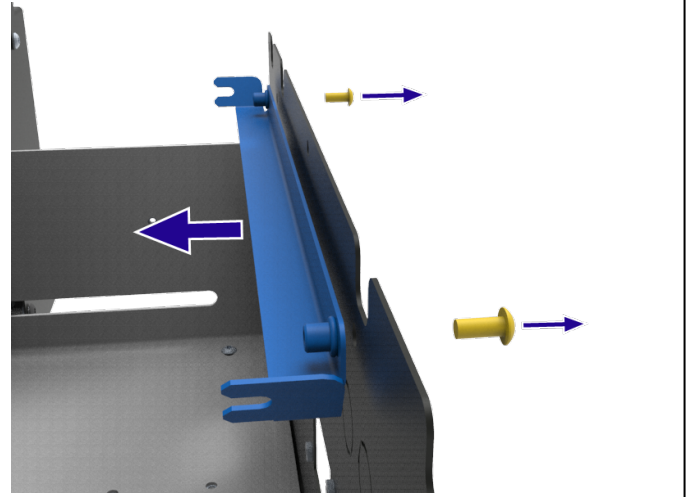


Порядок установки распорки:

- Откройте печь.
- На правой стороне верхней и нижней частей теплоизоляции аккуратно ослабьте винты, удерживающие части теплоизоляции на месте.

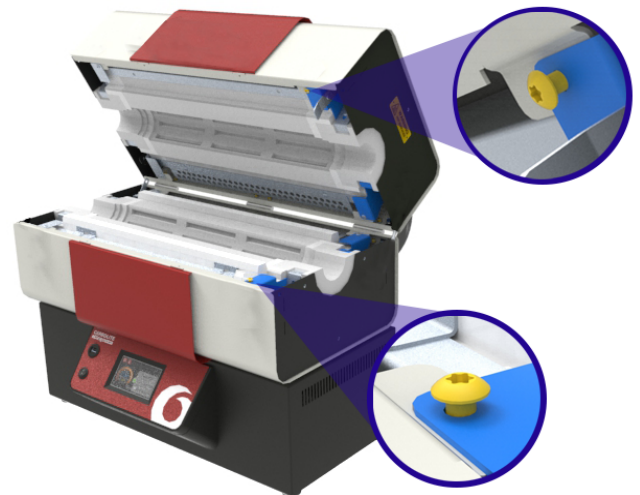

- Заведите стойки распорки под головки винтов и затяните их, чтобы закрепить ее на месте.
- Прежде чем , проверьте надежность крепления распорки.

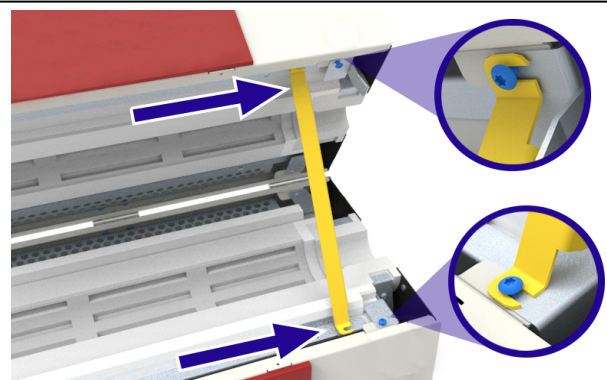

7.6 Замена теплоизоляционного кольца



Примечание: Перед тем как проводить какое-либо техобслуживание, отключите оборудование от сети питания.



Примечание: Данная деталь изготовлена из тугоплавкого керамического волокна. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты. Подробнее см. раздел 2.4.




Примечание: Необходимо снять рабочую трубку / реактор с печи, прежде чем приступить к следующим мероприятиям техобслуживания.


Сменные теплоизоляционные кольца продаются комплектами по четыре штуки. Все теплоизоляционные кольца одинаковые, поэтому их можно устанавливать в любом месте печи.

Порядок замены теплоизоляционного кольца:


- Если на печи установлены торцевые ограждения, их следует снять (см. раздел 7.7)
- Две половинки печи удерживаются соединенными между собой внутренними кронштейнами, расположенными за торцевыми пластинами (по одной пластине на каждом торце печи).
- Открутите по одному винту на каждом кронштейне и откройте верхнюю половину печи, а затем подставьте распорку, чтобы зафиксировать печь в открытом положении. Распорка прикреплена к задней части блока управления.

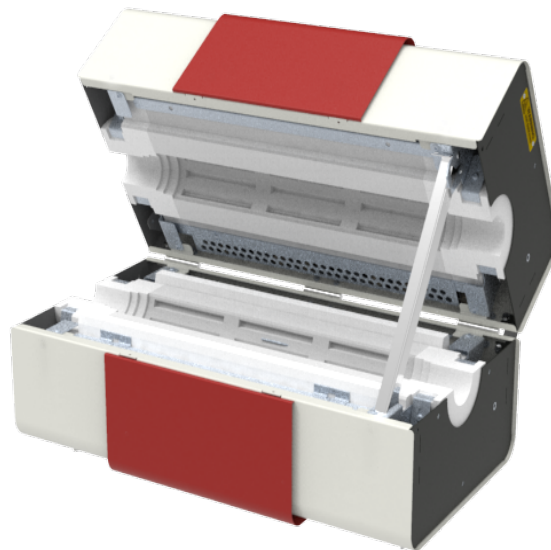


- Надень гибкий удлинитель с шестигранной битой 8 мм на шуруповерт, открутите фланцевые гайки М5, удерживающие торцевую пластину печи.
- At the rear of the furnace, remove the two screws securing the end plate in position.

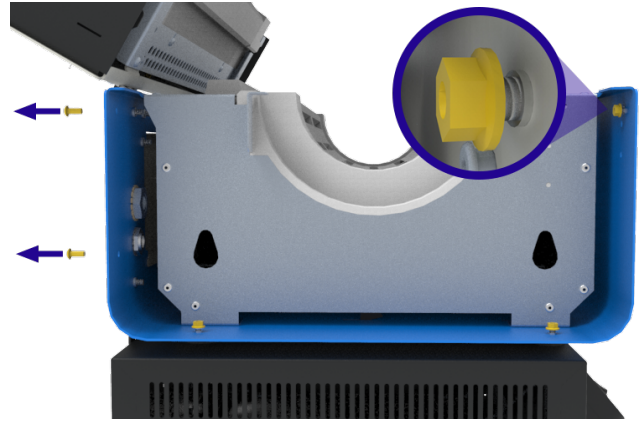


- Аккуратно снимите торцевую пластину с печи, чтобы освободить достаточное для проведения работы пространство. Полностью снимать торцевую пластину не нужно.

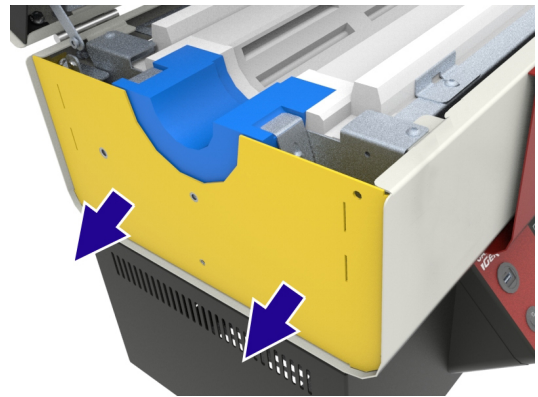


- Открутите винт М5, который крепит кронштейн теплоизоляционного кольца.

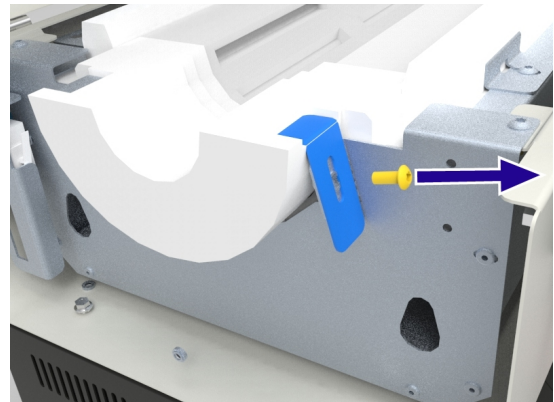

- Снимите этот кронштейн.

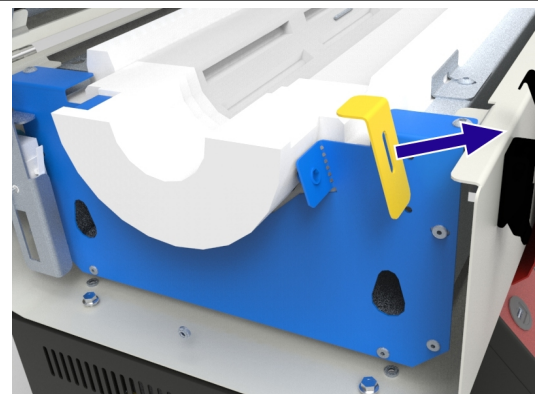


- Аккуратно поверните и снимите старое теплоизоляционное кольцо.

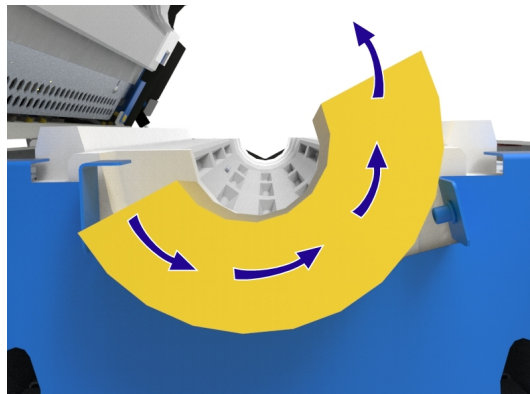


- Аккуратно вставьте новое теплоизоляционное кольцо и убедитесь, что плоская сторона кольца вошла выступом под установленный кронштейн.




- Установите на место ранее снятый кронштейн теплоизоляционного кольца и надежно затяните его в пазу теплоизоляционного кольца. При затягивании винта может потребоваться немного надавить на кронштейн, чтобы он плотно встал на место.

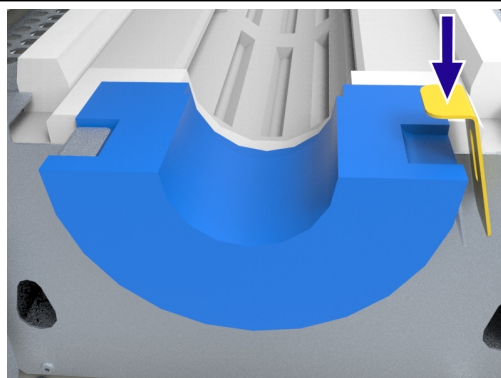


- Поставьте торцевую пластину печи на место, чтобы она плотно прижалась к теплоизоляционному кольцу.

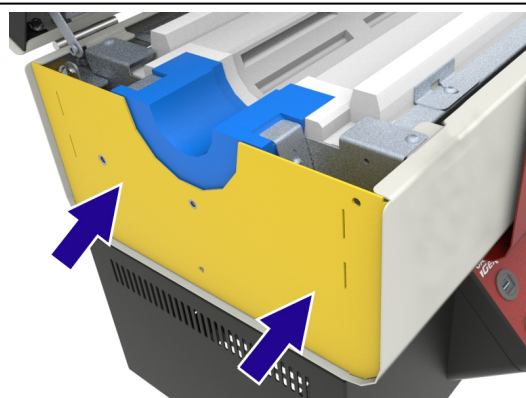

- Затяните торцевую пластину фланцевой гайкой с моментом 4 Нм.
- At the rear of the furnace, replace the two screws securing the end plate in position.

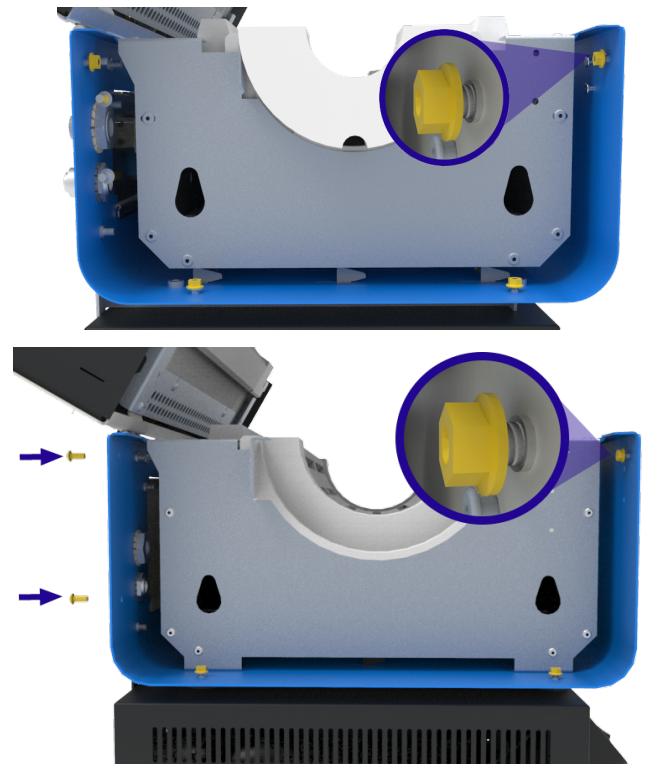



- Придерживая верхнюю половину печи, вытащите распорку и соедините две половины печи вместе.
- Соедините две половинки печи вместе, поставив на место и затянув винты кронштейнов печи.
- Прежде чем снова вводить печь в эксплуатацию, убедитесь, что теплоизоляционные кольца стоят ровно.

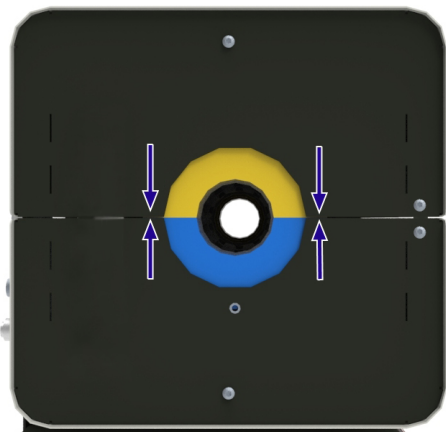

7.7 Установка торцевого ограждения

Выступающие из печи концы рабочей трубки, ее поверхность и любые прилегающие металлические поверхности могут сильно нагреваться, поэтому касаться их небезопасно. Чтобы предотвратить случайное прикосновение оператора к этим горячим поверхностям, есть концевые ограждения, входящие в комплект всех удлиненных рабочих трубок производства компании Carbolite Gero. Из соображений удобства перед установкой рабочей трубки и ее принадлежностей, например опоры и торцевых уплотнений, может потребоваться снять торцевые ограждения, а потом поставить заново.

Порядок установки торцевого ограждения:
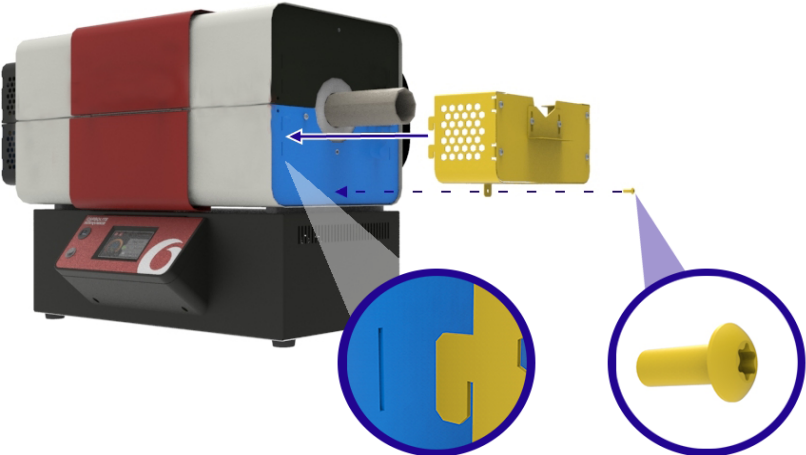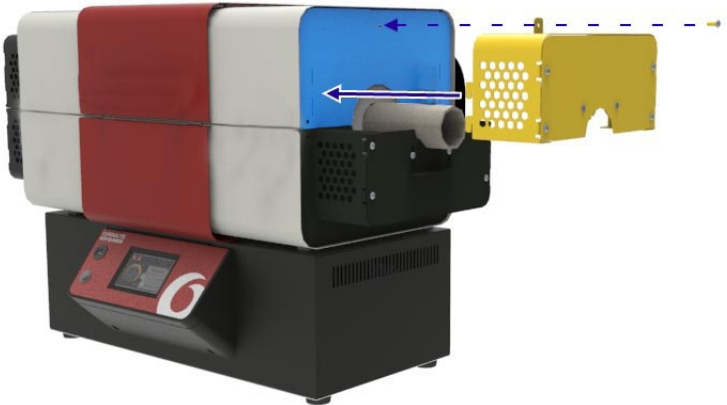
| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Вставьте выступы торцевого ограждения в прорези на торцевой пластине печи и затяните ограждение одним винтом. |  |
| <ul style="list-style-type: none">• Повторите то же самое со второй частью ограждения. |  |

7.8 Опоры рабочей трубки



Примечание: При нагревании до высоких температур рабочие трубки могут испытывать значительное тепловое расширение в длину и в диаметре. Необходимо следить, чтобы форма всех дополнительных опор предусматривала возможность таких геометрических изменений трубки.



Примечание: Перед регулировкой опор трубки установите ее в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 7.4



Примечание: Эксплуатирующая организация несет ответственность за все внешние приспособления и оборудование, не поставляемые компанией Carbolite Gero. Если на торцевые уплотнения рабочей трубки будут устанавливаться внешние приспособления, убедитесь, что они не будут мешать тепловому расширению и сжатию рабочей трубки под воздействием температур. Если они будут препятствовать, это приведет к повреждению печи, рабочей трубки и другого оборудования.

7.8.1 Горизонтальная ориентация


Если печь стоит горизонтально, стандартная рабочая трубка может поддерживаться изоляцией печи, но если рабочие трубки удлиненные и есть торцевые уплотнения, требуется дополнительная опора. Удлиненные рабочие трубки обычно используются для работы в регулируемой газовой среде, например газе или вакууме.

Горизонтальный опорный кронштейн крепится к нижней половине торцевого ограждения печи.

Порядок регулировки данного кронштейна:

- Убедитесь, что печь закрыта, и ослабьте два винта, удерживающих опорный кронштейн трубки на месте.
- Поднимите опорный кронштейн вверх, чтобы он мягко коснулся рабочей трубки, а затем снова затяните винты, чтобы зафиксировать его на месте.
- Повторите то же самое на другой стороне печи.

Примечание: При высоких температурах рабочая трубка расширяется в длину и в диаметре. Чтобы избежать дополнительной нагрузки на рабочую трубку во время этого процесса, она должна размещаться свободно. Если

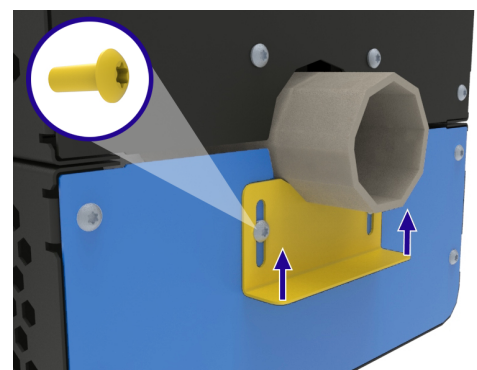

рабочая трубка будет стянута сильным сильно, она может сломаться.

7.8.2 Вертикальная ориентация (только для комплекта вертикальная опора + вертикальные стопоры для рабочих трубок)

Чтобы рабочая трубка не выскальзывала из печи, нужна опора. Вертикальный стопор устанавливается на нижнюю часть печи, чтобы предотвратить падение любых горячих частиц на случай поломки трубки во время работы печи.

Чтобы оставить достаточно пространства для теплового расширения, верхняя часть рабочей трубки не фиксируется, а просто придерживается дополнительным металлическим кронштейном в верхней части печи. Это снижает механическую нагрузку на рабочую трубку.


Примечание: Если печь была заказана специально для вертикального применения, стопоры трубок уже установлены.

Примечание: Печь поставляется с двумя отдельными стопорами, чтобы можно было использовать рабочие трубки наружных диаметров от 46 до 125 мм. Стопоры меньшего размера рекомендуются для рабочих трубок наружным диаметром менее 65 мм.

Порядок установки вертикальных стопоров:


Примечание: Для удобства установки рабочей трубки рекомендуется поставить печь горизонтально.

- Если на печи установлены торцевые ограждения, их следует снять.
- Вертикальный стопор устанавливается на торце печи, который будет обращен вниз, когда печь встанет вертикально.

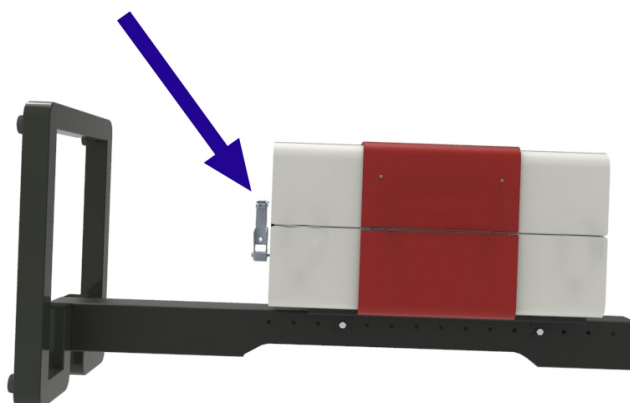


Примечание: Для трубок большого диаметра у стопора есть дополнительная регулировочная рейка, которая ставится под рабочей трубкой.


- Снимите стяжную рейку (рейки) и стопорную гайку (гайки), чтобы стопор открылся больше наружного диаметра используемой рабочей трубкой.

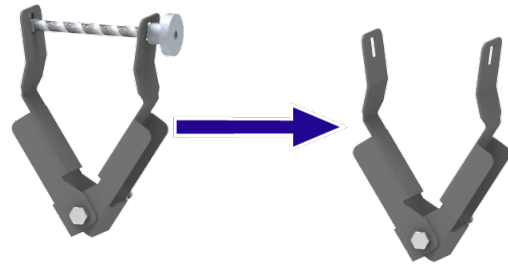


- Закрепите стопор на торцевой пластине в нижней половине печи винтом М6 и стопорной гайкой.

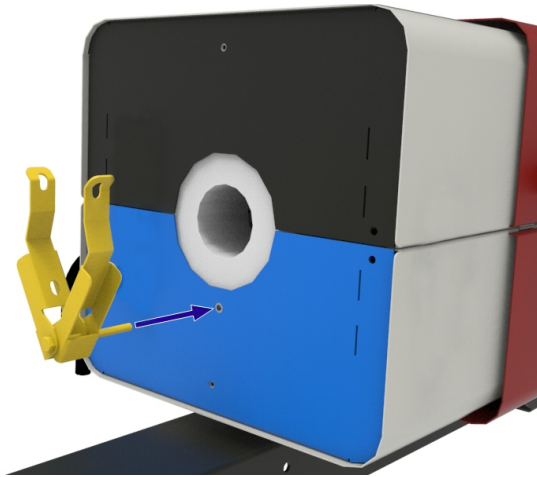


- Установите рабочую трубку в печь (см. раздел 7.4), аккуратно пропустив один конец трубки через держатель, чтобы не повредить ее.

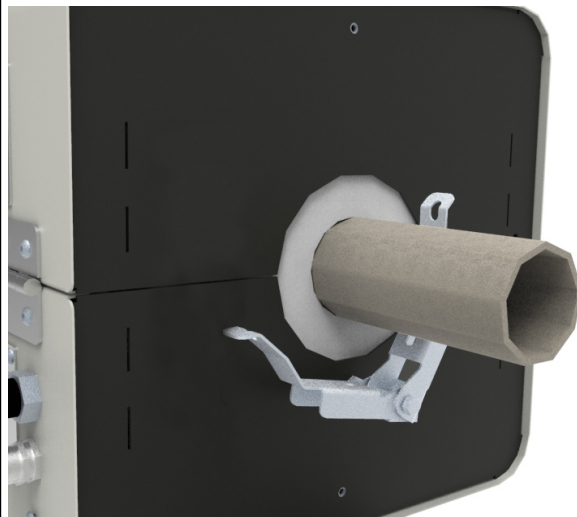


- Поставьте на место стяжную рейку (рейку) и стопорные гайки, а затем осторожно гайкой стяните рейку, чтобы надежно прижать рабочую трубку.

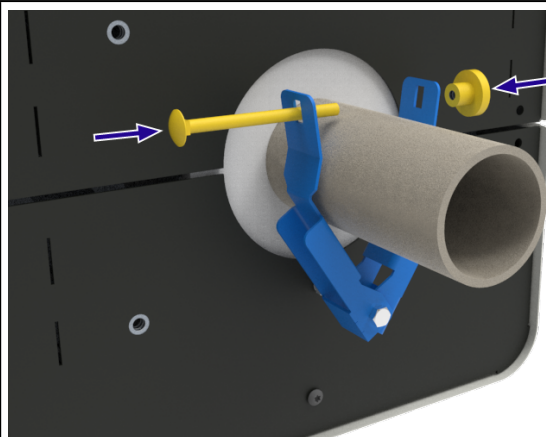

- На другом конце печи установите П-образный металлический стопор на нижнюю торцевую пластину и затяните двумя винтами М5. После установки рабочей трубки эти винты можно ослабить, чтобы удобнее отрегулировать положение стопора относительно трубки.

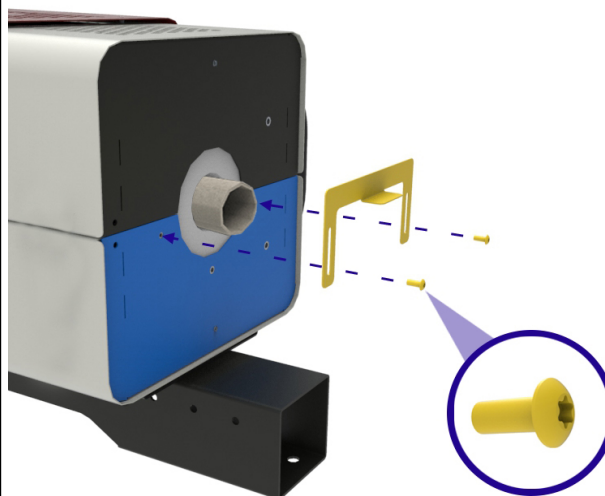

- Прижмите стопором трубку, чтобы он касался, но не зажимал ее, а затем затяните винты, чтобы зафиксировать стопор на месте. Трубка не должна быть сильно стянута, чтобы осталось место для ее расширения под воздействием температуры.
- Надежно разместив рабочую трубку на месте, установите на место торцевые ограждения печи.

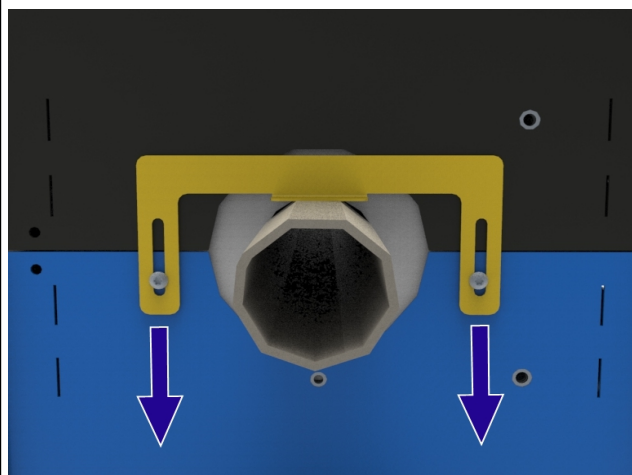


7.9 End Seal Support Bracket


For products with gas or vacuum work tube packages, an additional support bracket is incorporated into the vertical stand. The bracket is intended to rest against the seal sleeve section of the end seal assembly and support the work tube from below.

To adjust the support bracket:

- Loosen/remove the nuts and bolts securing the support bracket to the stand.
- Slide the bracket into the desired position. The cut out section is designed to fit around the seal sleeve, between the two clamps.

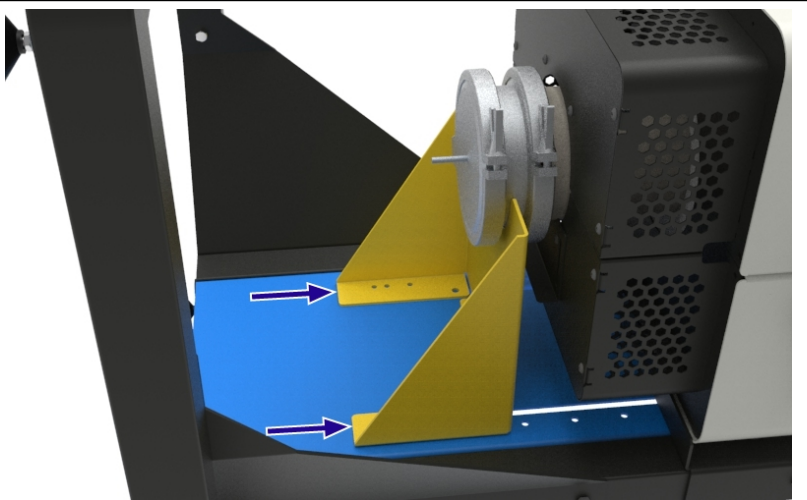

- The top face of the bracket should rest against the clamp closest to the end guard.
- Secure the bracket in place by replacing/retightening the nuts and bolts.

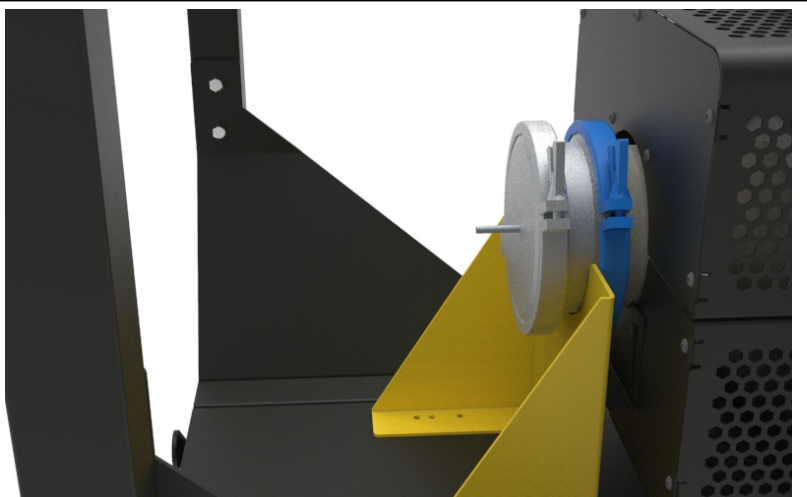

7.10 Установка печи на вертикальную опору



Примечание: Перед тем как проводить какое-либо техобслуживание, отключите оборудование от сети питания.



Вертикальная опора входит только в комплект «вертикальная опора + вертикальные стопоры для рабочих трубок». За подробной информацией обратитесь в компанию Carbolite Gero.




Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ двигать горячее устройство. Подождите, пока устройство остынет до комнатной температуры.




Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять нижеприведенные действия в одиночку. Для подъема и перемещения устройства необходимо использовать специализированное подъемное оборудование.
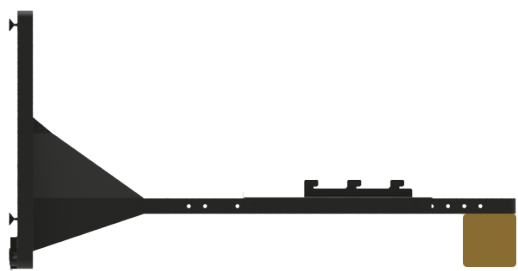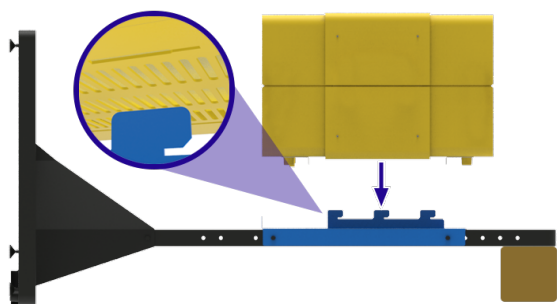
| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Положите вертикальную опору горизонтально. Может потребоваться подложить под верхнюю часть опоры брусок, чтобы она лежала ровно. |  |
| <ul style="list-style-type: none">• На нижней стороне печи есть конические прорези для крепления печи на монтажном кронштейне.• При помощи подходящего грузоподъемного приспособления (см. раздел «Снятие упаковки и надлежащее обращение») опустите печь на монтажный кронштейн и убедитесь, что все выступы надежно вошли в конические прорези. |  |


- Осторожно сдвиньте печь к основанию опоры, чтобы выступы надежно вошли в прорези, а край корпуса печи оказалась прижатым к нижней части монтажного кронштейна.

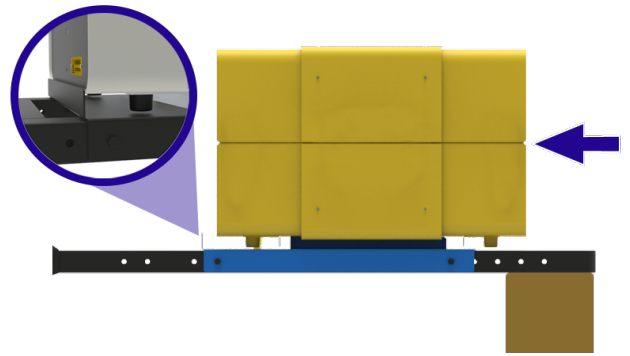

- Вставьте крепежные винты с тыльной стороны монтажного кронштейна и затяните, чтобы надежно притянуть печь к опоре.

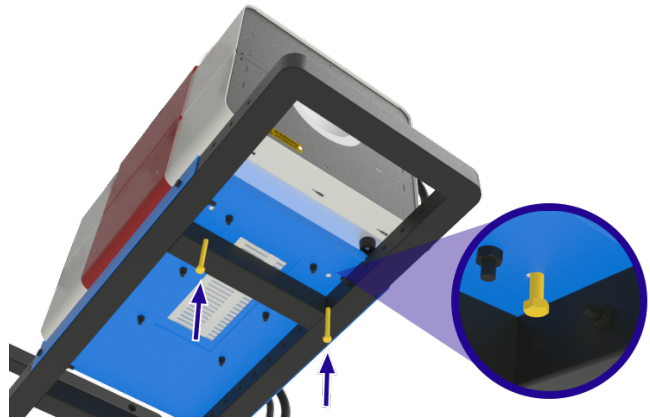

- Подходящим грузоподъемным приспособлением поднимите опору с печью в вертикальное положение.

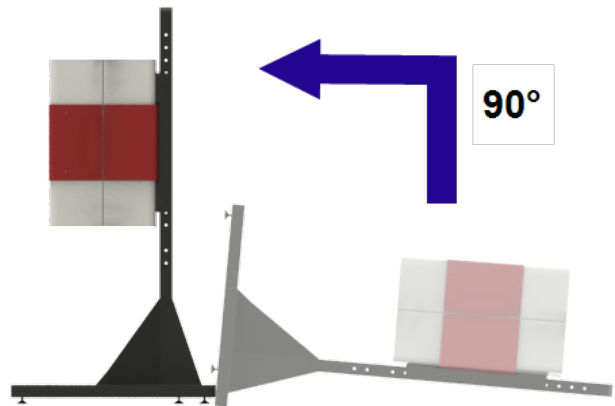

7.11 Закрепление вертикальной опоры на горизонтальной поверхности




Примечание: Убедитесь, что поверхность, на которую устанавливается опора, способна выдержать вес как самой опоры, так и печи на ней. Кроме этого, закрепите опору на поверхности болтами с шестигранной головкой и шайбами (не входят в комплект поставки).




Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять нижеприведенные действия в одиночку. Для подъема и перемещения устройства необходимо использовать специализированное подъемное оборудование.

- Просверлите в поверхности четыре отверстия для установки крепежных болтов. Отверстия должны располагаться по размерам, указанным на прилагаемом чертеже.

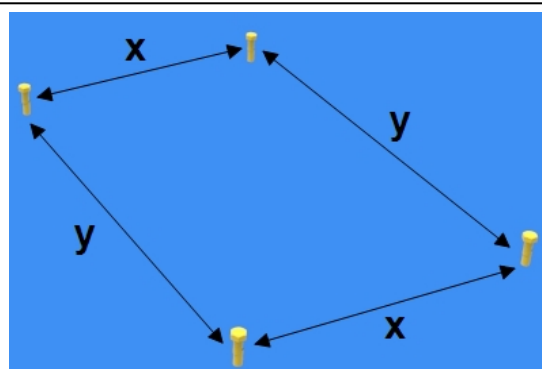


| | |
|---|-------|
| x | 525мм |
| y | 750мм |


- Ножки на основании подставки можно отрегулировать по высоте для выравнивания на неровной поверхности. Регулировка по высоте выполняется гайками крепления ножек: ослабьте гайку, отрегулируйте ножку по высоте и снова затяните гайку. Прежде чем переворачивать опору с печью в рабочее положение, убедитесь, что гайки надежно затянуты.

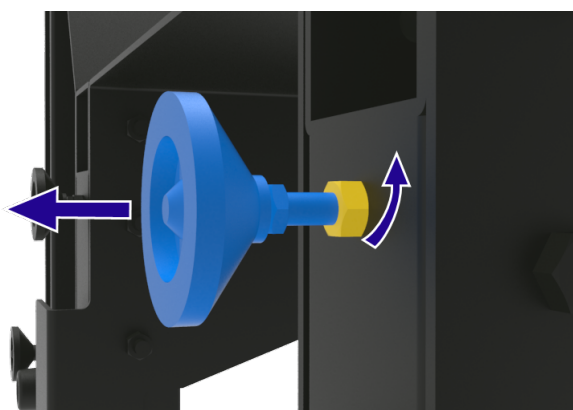

- Подходящим грузоподъемным механизмом поставьте печь с опорой вертикально, чтобы отверстия в основании опоры совпали с отверстиями, сделанными в поверхности.
- Вставьте четыре винта с шестигранной головкой в отверстия в основании опоры. Между отверстием на нижней поверхности основания и головкой винта рекомендуется ставить шайбу.
- Затяните винты, чтобы печь и опора были надежно притянуты к поверхности и не могли опрокинуться.

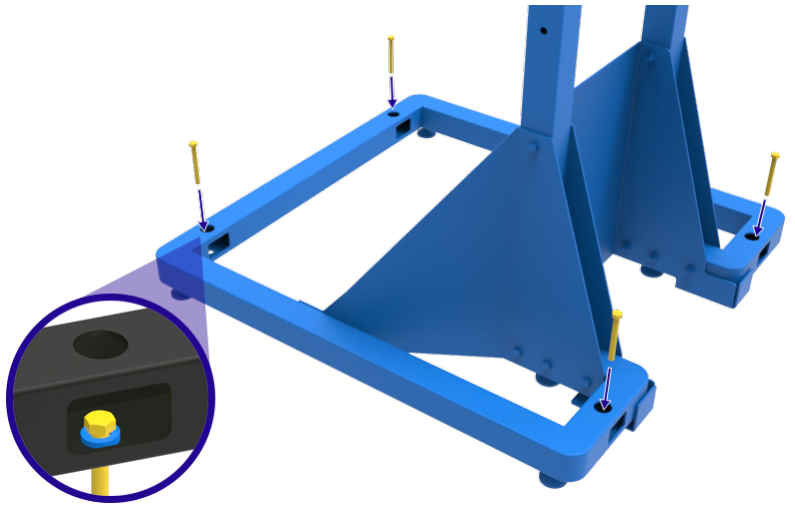

- В комплект вертикальной опоры входят заглушки для отверстий под болты в основании опоры.

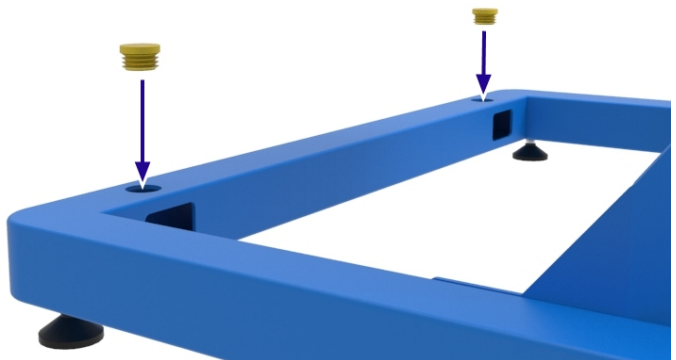

7.12 Установка кронштейна для вертикального монтажа на поверхность



Примечание: Убедитесь, что поверхность, на которую устанавливается опора, способна выдержать вес как самой опоры, так и печи на ней. Кроме этого, закрепите опору на поверхности болтами с шестигранной головкой и шайбами (не входят в комплект поставки).



Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять нижеприведенные действия в одиночку. Для подъема и перемещения устройства необходимо использовать специализированное подъемное оборудование.

7.13 Электрические соединения




Электромонтаж всех устройств, поставляемых без установленных заводом-изготовителем вилок, рекомендуется поручать квалифицированному электрику.

Печь, описанная в настоящем руководстве, предназначена для подключения к однофазным сетям переменного тока по следующим схемам: фаза-ноль (меняются местами), фаза-ноль (не меняются местами) или фаза-фаза. Под заказ поставляются модели, подключаемые к 3-фазной сети, с нулевым проводом или без него.

Перед подключением проверьте номинальные ток и напряжение, указанные на заводской табличке. Напряжение и ток сети питания должны соответствовать значениям, указанным на заводской табличке.

Источник питания должен быть снабжен плавким предохранителем, рассчитанным на силу тока, равную или большую указанной в таблице. В руководстве приведена таблица наиболее распространенных характеристик предохранителей.

- Предохранители питания предусмотрены, только если оборудование оснащается кабелем питания или он входит в комплект. Убедитесь, что в сети питания, к которой подключается оборудование, предусмотрен соответствующий предохранитель.
- Устройства с установленным заводом-изготовителем кабелем питания без вилки предназначены для подключения напрямую к разъединяющему выключателю или оснащаются сетевой вилкой по местным правилам и требованиям эксплуатирующей организации.
- Если кабель питания не входит в комплект поставки, необходимо обеспечить неразъемное подключение клемм питания к электросети, оснащенной автоматом и разъединяющим выключателем. Панель, открывающая доступ к электрической секции устройства, временно снимается для распайки внутренних клемм / держателя предохранителя.

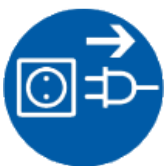

При подключении к сети питания убедитесь, что электрическая вилка или разъединяющий выключатель легко доступны, легко снимаются/отключаются и находятся в непосредственной близости от оператора.

Примечание: Источник питания ДОЛЖЕН быть заземлен.

7.13.1 Соединения (однофазная сеть)

| Маркировка клеммы | Цвет кабеля | Тип питания и соединения | |
|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Фаза - ноль | Двухсторонний или фаза - фаза |

| | | | |
|------|----------------|-------------------------|--|
| L1 | Коричневый | К фазе | К любому проводнику питания (для США 200–240 В, подсоединяется L1) |
| N/L2 | Синий | К нулю | К другому проводнику питания (для США 200–240 В, подсоединяется L2) |
| PE | Зеленый/желтый | К земле (заземление) | К земле (заземление) |

7.13.2 Соединения (трехфазная сеть)

| Маркировка клеммы | Цвет кабеля | Сеть электропитания |
|-------------------|----------------|----------------------|
| L1 | Черный | к фазе 1 |
| L2 | Черный | к фазе 2 |
| L3 | Черный | К фазе 3 |
| N | Синий | к нулю (опция) |
| PE | Зеленый/желтый | К земле (заземление) |

7.14 Кабель питания


| | |
|-----|--|
| IEC | 3-жильный, сечение 1,5 мм ² , номинальный ток 16 А, 250 В пер. тока |
|-----|--|

7.15 Подключение кабеля питания к внутренним клеммам




Для продуктов с номинальным током более 16 А, поставляемых без предварительно установленных вилок, все электрические подключения должны выполняться квалифицированным электриком.


- Найдите панель, открывающую доступ к электрическим устройствам и расположенную сзади блока управления.
- Открутите все винты, которыми панель крепится к блоку управления.

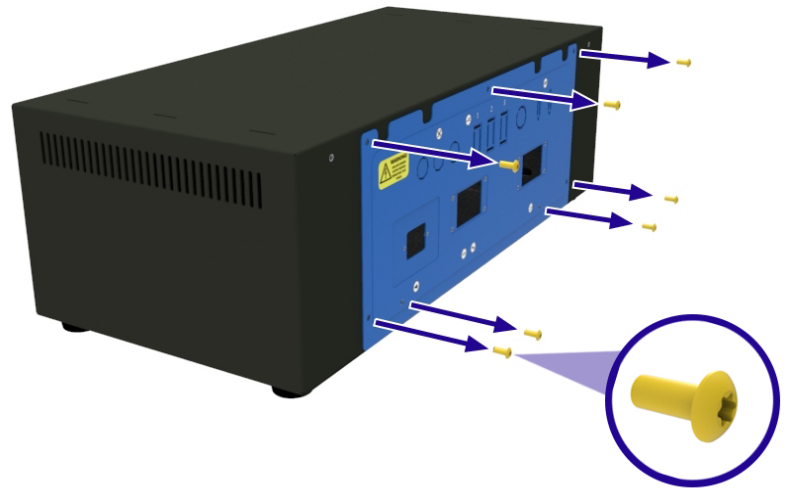

- Аккуратно выдвиньте панель из блока управления и отсоедините заземление, стараясь не отсоединить и не повредить другие провода.

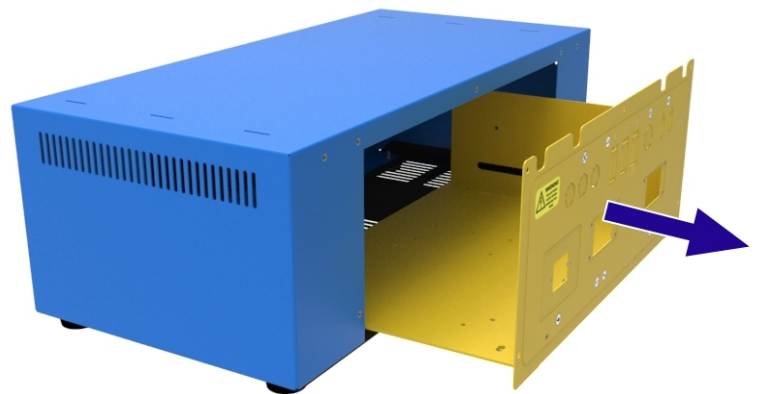

- На панели доступа к электрическим компонентам установите сальник подходящего размера для требуемого кабеля.
- Чтобы подключить фазные и нулевой провода (например, L1, N/L2), ослабьте винт в верхней части держателя предохранителя и полностью вставьте провод в разъем. Затяните винт, чтобы закрепить провод на месте.
- Для подключения заземляющего провода (PE)

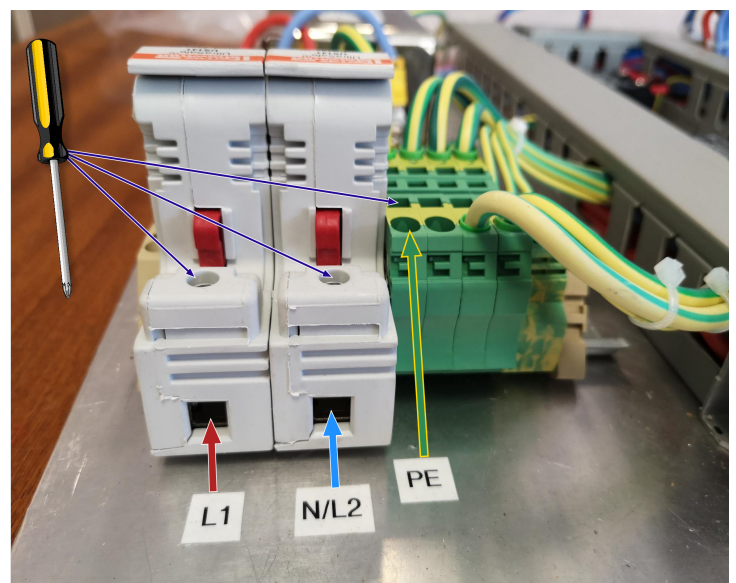

вставьте плоскую отвертку подходящего размера в про- резь в верхней части клеммы и полностью вставьте провод в круглое отверстие. Удалите отвертку, чтобы закрепить провод на месте.

Примечание: Количество клемм под напряжением будет отличаться, в зависимости от заказанного продукта и конфигурации источника питания.

8.0 Ввод в эксплуатацию

Примечание: Запрещается пользоваться данным устройством до ввода его в эксплуатацию компетентным лицом в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, и всеми местными правилами. Компания Carbolite Gero предлагает услуги по монтажу и вводу в эксплуатацию. Для получения подробной информации обратитесь в сервисный центр компании Carbolite Gero.

8.1 Подготовка перед вводом в эксплуатацию

| Убедившись, что устройство холодное и отключено от источника питания, визуально проверьте следующее: | | Результат проверки: |
|---|--|----------------------------|
| Размещение/безопасность | Убедитесь, что устройство размещено на прочной горизонтальной поверхности и не опрокинется . Если опора установлена вертикально, перед использованием убедитесь, что она прикручена к полу или рабочей поверхности. | |
| Упаковка | Убедитесь, что весь упаковочный материал, находящийся внутри и снаружи устройства, снят. | |
| Общее состояние | Убедитесь в отсутствии повреждений, которые могли произойти в результате небрежной доставки и монтажа. | |
| Общий доступ | Убедитесь, что сверху и со всех сторон устройства достаточно свободного пространства . Требования по свободному пространству см. в разделе «Монтаж» данного руководства. | |
| Вентиляция | Убедитесь, что устройство установлено в хорошо вентилируемом месте. | |
| Вытяжная система | Если в помещении есть вытяжная система (не поставляется компанией Carbolite Gero), убедитесь, что между вытяжным колпаком и устройством достаточное расстояние. Требования по свободному пространству см. в разделе «Монтаж» данного руководства. | |
| Теплоизоляция | Проверьте на отсутствие признаков повреждений, потертостей, больших | |

| | | |
|--|--|--|
| | трещин и нехватки изоляционного материала. (См. раздел 9.4) | |
| Защитные ограждения и панели | Убедитесь, что все крышки, защитные ограждения (если имеются) и панели доступа надежно закреплены. | |
| Сеть электропитания | Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, соответствует напряжению электросети на месте установки. Если в комплект поставки входит сетевой кабель, убедитесь, что он надежно подсоединен к устройству или вставлен в него. Если устройство рассчитано на ток выше 16 А и требуется отдельный кабель питания, идущий напрямую на него, убедитесь, что кабель подходит по своим характеристикам и проложен квалифицированным электриком. | |
| Заземление | Убедитесь, что заземление выполнено. Все съемные панели должны быть заземлены. | |
| Газопроводные соединения / система (если есть) | Если устройство приобретено вместе с дополнительным оборудованием для работы в среде газа, например инертного, системой газовой безопасности и т. д., убедитесь, что все соединения выполнены, как описано в данном руководстве. | |
| Паспортная табличка / предупреждения | Убедитесь, что все таблички установлены и нормально читаются. (См. раздел 3.2) | |

8.2 Ввод в эксплуатацию — подготовительные проверки



Примечание: Запрещается включать печь, если рабочая трубка еще не установлена. Использование печи без рабочей трубки подвергает оператора опасности контакта с электрическими устройствами (нагревательными элементами) под напряжением и, соответственно, риску удара электрическим током.

| После подключения устройства к электросети проверьте следующее: | | Результат проверки: |
|---|---|---------------------|
| Выключатель устройства | Убедитесь, что при переводе выключателя в | |

| | | |
|--|---|--|
| | положение ВКЛ. дисплей контроллера (или контроллеров) температуры загорается. | |
| Главный контроллер температуры | <p>Убедитесь, что контроллер температуры работает нормально. Для этого задайте температуру или запустите программу, как указано в инструкциях к контроллеру. Устройство должно начать нагреваться до заданной или прописанной в программе температуры.</p> <p>На момент поставки печи с завода-изготовителя все заданные значения контроллера выставлены на 0 °С. Это сделано для предотвращения непреднамеренного нагрева печи при проверке перед вводом в эксплуатацию.</p> | |
| Контроллер перегрева (если есть) | <p>Установите заданную температуру перегрева меньше температуры, которая показывается на дисплее главного контроллера температуры. Должна сработать тревога перегрева, а устройство должно перестать нагреваться.</p> | |
| Газопроводные соединения / система (если есть) | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Примечание: Подробнее см. в отдельном руководстве по монтажу системы подачи инертного газа / лабораторной системы газовой безопасности.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что давление подачи газа не более 0,05 бар (50 мбар). • Если установлен клапан сброса давления, убедитесь, что он направлен в сторону от оператора и чувствительного оборудования. • Убедитесь, что все газопроводные соединения выполнены надежно и газ правильно проходит по системе, например через расходомеры и все открытые электромагнитные клапаны. | |
| Рабочая трубка | <ul style="list-style-type: none"> • Перед работой убедитесь, что рабочая трубка установлена. • Убедитесь, что у рабочей трубки достаточно свободного места для расширения/сжатия во время нагрева печи. Рабочая трубка должна свободно размещаться в печи. | |
| Комплект рабочих трубок (опция) | <ul style="list-style-type: none"> • Перед работой убедитесь, что рабочая трубка установлена. • Убедитесь, что у рабочей трубки достаточно свободного места для расширения/сжатия во время нагрева печи. Рабочая трубка должна свободно размещаться в печи. • Убедитесь, что установлены изолирующие заглушки / отражающие экраны. | |

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Если нужны торцевые уплотнения, убедитесь, что они надежно установлены.• Убедитесь, что опоры рабочей трубы установлены правильно. | |
|--|---|--|

9.0 Работа

9.1 Рабочий цикл



Примечание: Эксплуатирующая организация несет ответственность за проведение собственной оценки рисков перед использованием данного устройства.



Примечание: Необходимо убедиться, что все работы по подготовке и вводу в эксплуатацию выполнены, и только после этого разрешается нормально пользоваться данным устройством. Список рекомендуемых проверок см. в разделе 8.0.



Примечание: Оператор всегда должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты при работе с данным устройством. По данному вопросу обращайтесь к своему ответственному по охране труда и технике безопасности и см. указания в разделе 2.0.

1. После установки всего необходимого оборудования и принадлежностей подключите устройство к электросети.
2. Переведите выключатель устройства в положение ВКЛ., и контроллер включится. Загорится дисплей контроллера, и запустится экспресс-проверка.
3. При необходимости настройте параметры контроллеров температуры. Подробнее о работе контроллера температуры см. отдельное руководство к нему.
4. Если устройство имеет защиту от перегрева, установите предельную температуру по инструкциям, приведенным в отдельном руководстве к контроллеру.
5. Если заданная температура была введена на главном контроллере вручную или запущена программа, которая задает эту температуру, устройство начнет нагреваться.
6. Когда устройство начнет нагреваться, индикаторы нагревателей в задней части блока управления загорятся.
7. Продолжайте процесс нагрева.
8. Если устройство имеет защиту от перегрева и срабатывает тревога перегрева, следуйте инструкциям в отдельном руководстве по контроллеру, чтобы сбросить ее и продолжить процесс нагрева.
9. Чтобы отключить питание нагревательных элементов, уменьшите заданную температуру до 0 °C на главном контроллере температуры.
10. Выключение выключателем питания приводит к отключению электропитания, нагревательных элементов и контроллера (-ов) температуры.

Примечание: Если печь необходимо оставить без присмотра, дождитесь, пока она остынет, и отключите ее от сети питания.

9.2 Безопасная работа



Данное устройство может работать непрерывно при температуре на **100 °C ниже** максимальной рабочей температуры, но постоянное использование на высоких температурах может ускорить процесс разрушения отдельных компонентов, которые потребуют замены. Обратитесь в компанию Carbolite Gero за руководством по обслуживанию устройства.



Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять работающее устройство без присмотра, если защита от перегрева (опция) не установлена.



Подробнее про обеспечение безопасности оператора см. в разделе «Безопасность» данного руководства.

Взрывоопасные материалы:



- Данная печь не предназначена для работы со взрывоопасными материалами, а также с материалами, при нагреве которых могут образовываться взрывоопасные газы или соединения. Если безопасные условия термообработки материала определяются только его температурой, допускается работать с данным материалом, только если печь оснащается дополнительным оборудованием для защиты от перегрева.
- Убедитесь, что устройство защиты от перегрева откалибровано и настроено на безопасный предел превышения температуры, подходящий для нагреваемого материала, чтобы избежать любых опасностей. При возникновении сомнений обратитесь за консультацией к специалисту.
- В ответственность эксплуатирующей организации входит оценка рисков по безопасности термообработки материалов.

Запрещается включать устройство со снятой рабочей трубкой/камерой.



- Запрещается включать печь, если не установлены рабочая трубка и адаптеры соответствующего размера.
- При использовании без рабочей трубки оператор может случайно коснуться элементов электрических нагревателей под напряжением, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Отключите печь перед загрузкой или разгрузкой:



- Для отключения нагревательных элементов перед погрузкой или выгрузкой используется выключатель питания.
- При высоких температурах рабочая трубка может приобрести проводящие свойства. Если любое устройство вышло из строя и упало на

рабочую трубку, она окажется под напряжением, что может стать причиной серьезных травм или смерти.

9.3 Рекомендации по использованию рабочей трубки

9.3.1 Размещение образцов

- Соблюдайте максимальную осторожность при размещении холодных образцов в горячей рабочей трубке, потому что разница температур может привести к тепловому напряжению, которое может сломать рабочую трубку. Чтобы избежать этого, рекомендуется перед нагреванием помещать холодные образцы в рабочую трубку при комнатной температуре.
- Образцы больших размеров также следует нагревать медленно во избежание значительных перепадов температуры.
- Соблюдайте минимальный поверхностный контакт между образцом и трубкой, чтобы снизить теплопроводность между ними; тигли и лодочки должны иметь малую тепловую массу.

9.3.2 Работа при высоких температурах

- Во время нагревания рабочая трубка будет увеличиваться в длину и в диаметре. Это явление называется тепловым расширением. Скорость теплового расширения зависит от свойств материала рабочей трубки и температур, которым она подвергается.
- Не поддерживаемые участки рабочей трубки во время нагревания могут немного деформироваться, что может привести к нагрузке на материал и повысить риск поломки.
- Если печь работает при высоких температурах, рекомендуется поворачивать рабочую трубку на 180° после завершения каждого цикла, чтобы равномерно распределять напряжение на каждой стороне рабочей трубки.

9.3.3 Скорость нагрева

Примечание: Запрещается слишком быстро нагревать или охлаждать трубки, потому что это может привести к тепловому удару и поломке, особенно если она выступает за пределы зоны нагрева.

- Как правило рекомендуемая максимальная скорость нагрева или охлаждения составляет $400 \div$ внутренний диаметр в мм (°C/мин); для трубок с внутренним диаметром 75 мм скорость нагрева составляет 5 °C/мин.
- Ограничение скорости нагрева и охлаждения устанавливается с контроллера.

9.4 Растрескивание теплоизоляции

The insulation material in this furnace is susceptible to surface cracking as a result of temperature cycling. This is a normal occurrence and such cracking is not detrimental to the performance of the overall life of the furnace, under normal operation.

9.5 Давление



Рабочие трубы не рассчитаны на высокое внутреннее давление. При использовании газонепроницаемых уплотнений или аналогичных фитингов давление газа должно быть ограничено **0,05 бар (50 мбар)**. Давления, составляющего примерно половину от указанного, как правило достаточно для достижения требуемого объема газа, подаваемого в камеру. Убедитесь, что каналы отвода газа из трубы не заблокированы и не возникает избыточное давление.

- Должна использоваться система управления подачей газа.
- Чтобы давление в рабочей камере не превышало максимально допустимое, рекомендуется использовать систему сброса давления.

Примечание: Не допускается нагревать печь, если все клапаны печи закрыты и рабочая камера полностью герметична. Также не допускается нагревать герметичную рабочую трубку, начиная с комнатной температуры, так как при расширении воздуха или рабочего газа давление поднимается выше допустимого.



Примечание: Чтобы минимизировать рост обратного давления, выбирайте больший диаметр трубопровода, подсоединяемого к выпускному патрубку печи. Например, выпускной патрубок 6 мм должен соответствовать диаметру трубопровода от 10 мм при длине этого трубопровода 5–10 м.



Примечание: Содержите газопроводные трубы в чистоте. Регулярно осматривайте трубопровод, подсоединяемый к выпускному патрубку: не образовались ли отложения, которые увеличивают риск обратного давления в рабочей трубке / реакторе.

10.0 Техническое обслуживание

10.1 Общее обслуживание

Рекомендуется выполнять профилактическое техобслуживание, а не восстановительный ремонт. Тип и периодичность мероприятий техобслуживания зависит от режима эксплуатации.





10.2 График технического обслуживания

 ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ



ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Смертельно опасно. К работам по техническому обслуживанию допускаются только квалифицированные электрики.

| Техническое обслуживание Процедура | Способ | Периодичность | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | Каждый день | Каждую неделю | Каждый месяц | Раз в полгода | Раз в год |
| Техника безопасности | | | | | | |
| Цепь защиты от перегрева (если установлено) | Установите максимально допустимую температуру ниже текущей. Должна сработать тревога перегрева. | | | | | |
| Цепь защиты от перегрева (если установлено) | Измерение электрических характеристик  | | | | |  |
| Внешние электрические соединения | Визуальный осмотр кабелей и разъемов | | | | | |
| Внутренние электрические соединения | Прежде чем приступить к чистке области силового клеммника, физически проверьте все соединения на надежность и отсутствие видимых признаков теплового повреждения. | | | | |  |
| Electrical Safety (earthing) | Мегомметром (прибором для измерения сопротивления изоляции) проверьте заземление между точкой ввода кабеля и соединением с основным заземлением, затем между основным заземлением и силовым клеммником, головками винтов блока управления, верхней и нижней частью корпуса печи и вертикальной опорой (если используется). | | | | |  |
| Функция | | | | | | |

10.3 Очистка



Примечание: Перед тем как проводить какое-либо техобслуживание, отключите оборудование от сети питания.

- Когда устройство выключено, остыло и отключено от электросети, протрите поверхности влажной ветошью, отжатой почти досуха.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться растворителями.
- При необходимости пропылесосьте внутренние поверхности устройства, чтобы удалить пыль и мелкий мусор. Весь мусор сдается на утилизацию по местным правилам в официальную компанию по утилизации.



Примечание: Следите, чтобы влага не попадала в печь и не контактировала с электрическими устройствами.

10.4 Калибровка

После продолжительной эксплуатации может потребоваться повторно откалибровать контроллер и/или термопару. Это особенно важно, когда требуется высокая точность нагрева печи или если печь работает при температурах, близких к максимальной. Необходимо время от времени проводить быструю проверку с использованием независимой термопары и индикатора температуры, чтобы определить, требуется ли полная калибровка. Эти устройства можно приобрести в компании Carbolite Gero.

В зависимости от типа установленного контроллера, соответствующее руководство может содержать инструкции по калибровке.

10.5 Послепродажное обслуживание

В сервисном центре компании Отдел сервисного обслуживания компании Carbolite Gero есть команда сервисных инженеров, которые могут выполнить ремонт, калибровку и обслуживание печи и термошкафа как на Carbolite Gero заводе-изготовителе, так и по месту эксплуатации. Иногда для диагностики неисправностей и выбора необходимых запасных частей достаточно позвонить нам по телефону или отправить письмо по электронной почте.

При отправке любой корреспонденции следует указать серийный номер, модель и номинальное напряжение, указанные на заводской табличке. Серийный номер и модель также указаны на обороте обложки данного руководства, если оно входит в комплект поставки.

Контактные данные компании Отдел сервисного обслуживания компании Carbolite Gero и ее сервисного центра Carbolite Gero также приведены на обороте обложки руководства.

10.6 Перечень рекомендуемых запчастей / комплектов запчастей

Компания Carbolite Gero может поставлять отдельные запчасти или наборы деталей, которые, вероятнее всего, потребуются. Комплект желательно заказать заранее, так как это сэкономит время в случае поломки оборудования.

Для получения подробных сведений о рекомендуемых запчастях обратитесь в отдел продаж компании Carbolite Gero.

10.7 Руководство по техническому обслуживанию

Подробные инструкции по ремонту и замене общих компонентов приведены в отдельном «Руководстве по техническому обслуживанию» данного устройства. Копию можно получить, обратившись в компанию Carbolite Gero.

11.0 Диагностика неисправностей

Примечание: Индикаторы нагрева расположены в задней части блока управления.

| А. Печь не нагревается | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|--|---|---|
| 1. | Индикаторы нагрева горят | ▶ | Нагревательный элемент вышел из строя | ▶ | Проверьте также исправность твердотельного реле |
| 2. | Индикаторы нагрева не горят. | ▶ | Контроллер показывает очень высокую температуру или код неисправности, например S.br (неисправность термопары) | ▶ | Термопара вышла из строя или неправильно подключена |
| | | ▶ | Контроллер показывает низкую температуру | ▶ | Выключатели дверцы (опция) могут быть неисправны или не отрегулированы |
| | | | | ▶ | Контактор или реле (опция) могут быть неисправны |
| | | | | ▶ | Твердотельное реле не срабатывает из-за внутренней неисправности, неисправности логической схемы контроллера или неисправности самого контроллера |
| | | ▶ | Световые индикаторы контроллера не горят | ▶ | Проверьте предохранители блока питания и любые предохранители в секции управления печи |
| | | | | ▶ | Контроллер неисправен, или на него не подается питание из-за неисправности выключателя или цепи |

В. Печь перегревается

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | Печь нагревается, только когда выключатель находится в положении ВКЛ. | ▶ | Контроллер показывает очень высокую температуру | ▶ | Контроллер неисправен |
| | | ▶ | Контроллер показывает низкую температуру | ▶ | Термопара может быть неисправна или вынута из рабочей камеры |
| | | | | ▶ | Термопара неправильно установлена |
| | | | | ▶ | Возможно, контроллер неисправен |
| 2. | Устройство нагревается, когда заданная температура контроллера установлена на 0. | ▶ | Твердотельному реле не удается замкнуть контакты. | ▶ | Твердотельное реле неисправно |

12.0 Вывод из эксплуатации, хранение и утилизация

12.1 Вывод из эксплуатации

1. Снизьте заданную температуру на всех контроллерах температуры до 0 °С, чтобы обезопаситься от случайного нагревания печи при повторном вводе в эксплуатацию.
2. Отключите устройство от сети питания.
3. Дождитесь, когда устройство остынет до комнатной температуры.
4. Отсоедините устройство от сети питания.
5. Отсоедините всё дополнительное оборудование и разберите внешние соединения, например газопроводные.
6. Снимите и отложите в безопасное место рабочую трубку.

12.2 Хранение (длительное)

Хранить в сухом и прохладном месте.



Примечание: Если устройство хранилось во влажной среде, его необходимо полностью высушить перед повторным вводом в эксплуатацию. Необходимо проверить все внутренние электрические цепи на отсутствие признаков влаги. Если есть видимые следы влаги, устройство следует отключить от источника питания и дать ему высохнуть при комнатной температуре не менее 24 часов. За подробной информацией обратитесь в сервисный центр компании Carbolite Gero.

12.3 Утилизация




Примечание: Данное устройство разрешается утилизировать только в соответствии с местными правилами и требованиями по утилизации электрооборудования.

В странах Евросоюза утилизация электроприборов регулируется требованиями Директивы 2012/19/ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Требования по утилизации могут отличаться для разных стран.

В затруднительных ситуациях обращайтесь в компанию Carbolite Gero.

13.0 Декларация соответствия ЕС

| | | |
|---|--|--|
| UK SA | Декларация соответствия ЕС In accordance with BS EN ISO/IEC 17050-1:2010 Certificate No: 002 | CE |
| Адрес производителя и выдачи сертификата: | CARBOLITE GERO Ltd, Parsons Lane, Hope, Hope Valley, S33 6RB, England, UK (Великобритания). Тел.: +44 (0) 1433 620011 info@carbolite-gero.com www.carbolite-gero.com | |
| Линейка продукции: | Трубчатые печи TF1, TF3 | |
| Модели: | 11/32/150, 12/60/150, 12/60/300, 12/60/450, 12/60/600, 12/125/400, 12/125/600, 12/125/800, 12/125/1000, 12/125/1200 | |
| Оборудование Carbolite Gero Ltd отвечает требованиям применимых международных стандартов: | | |
| Директива по низковольтному оборудованию: | | |
| 2014/35/EU (с соответствующими поправками) согласно следующим стандартам: | | |
| BS EN 61010-1:2010 | Требования по безопасности лабораторного контрольно-измерительного электрооборудования Общие требования | |
| BS EN 61010-2-010:2020 | Требования по безопасности лабораторного контрольно-измерительного электрооборудования Особые требования к лабораторному оборудованию для термообработки. | |
| Директива об электромагнитной совместимости: | | |
| 2014/30/EU (с соответствующими поправками) согласно следующим стандартам: | | |
| BS EN 61326-1:2020 | Лабораторное контрольно-измерительное электрооборудование. Электромагнитная совместимость. Общие требования | |
| Директива RoHS3: | | |
| 2015/863/EU (с соответствующими поправками) Об ограничении на использование определенных опасных веществ в составе электрического и электронного оборудования. | | |
| Категория №9 | Контрольно-измерительное оборудование, в том числе промышленного назначения. | |
| Подпись, от лица компании Carbolite Gero Ltd.: |  | Ричард Билсон (Richard Bilson) Директор по производству |
| Дата: | 01.06.2022 | |

Примечания

Журнал обслуживания

| Ф. И. О. специалиста | Дата | Проведенные работы |
|----------------------|------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Экзоскулава
таблицата

Изделия, описанные в настоящем руководстве, представляют лишь малую часть широкого ассортимента термощафов, камерных и трубчатых печей, производимых компанией Carbolite Gero для лабораторного и промышленного применения. За подробной информацией о наших стандартных и изготавливаемых под заказ изделиях обратитесь по указанному ниже адресу или в ближайшее торговое представительство.

Для получения информации и услуг по профилактическому обслуживанию, ремонту и калибровке всех печей и термощафов обратитесь в:

Отдел сервисного обслуживания компании Carbolite Gero

Тел.: +44 (0) 1433 624242

Факс: +44 (0) 1433 624243

Эл. почта: ServiceUK@carbolite-gero.com

Carbolite Gero Ltd,

Адрес: Parsons Lane, Hope, Hope Valley, S33 6RB, England (Великобритания).

Тел.: + 44 (0) 1433 620011

Факс: + 44 (0) 1433 621198

Эл. почта: Info@carbolite-gero.com

www.carbolite-gero.com

CARBOLITE
GERO 30-3000°C